

河南省住房和城乡建设厅文件

豫建城管〔2021〕297号

河南省住房和城乡建设厅 关于公布2021年燃气经营企业“双随机一公开” 监督检查有关情况的通知

各省辖市、济源示范区、省直管县（市）城镇燃气主管部门：

为加强全省城镇燃气经营企业运行管理工作，根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发2021年度“双随机、一公开”年度抽查计划的通知》（豫建法〔2021〕142号）要求，我厅于2021年9月7日至9月18日，从执法检查人员库中随机抽取45名检查人员，组成9个检查组，对全省城镇燃气经营企业开展了“双随机一公开”监督检查，现将检查情况公布如下：

一、总体情况

检查组通过听取汇报、查阅资料、实地查看的方式对我省 18 个省辖市（每省辖市抽查 1-2 个县或县级市），共计 105 家从事城镇管道燃气、瓶装燃气及其设立的瓶装燃气供应站、燃气汽车加气等燃气经营活动的企业进行了检查。总体来看，全省各地能够坚持安全发展理念，加强领导，落实责任，强化管理，扎实开展安全隐患排查整治，较好促进了全省城镇燃气行业健康发展。大部分燃气企业都能按照《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）、《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令第 158 号）、《河南省农村燃气工程技术与管理导则》（试行）等文件规定持证经营、加强燃气管网的维护保养、制定安全生产应急预案、开展燃气安全自查自纠和建立安全隐患台帐、积极消除燃气管线占压等重大隐患、定期进行应急演练和入户检查等。但同时也存在不足之处，共查出 475 处燃气安全隐患。检查组对于发现的问题，及时反馈，提出了明确整改要求，下发《燃气经营企业“双随机一公开”监督检查情况告知书》共计 83 份，能够现场整改的责令现场整改，不能现场整改的均提出了具体整改意见和整改期限。

二、存在的问题

（一）部分企业未严格落实安全制度规定

一是应急预案不完善，演练记录不全，未严格按照所制定的预案定期演练：如鲁山县旭升液化气有限公司未编制生产安全事故应急预案；平舆县惠民液化气销售有限公司编制的应急预案不

符合公司实际情况；荥阳市燃气有限公司应急预案演练不规范、不完整、未评估，缺少应急预案演练物资清单；禹州市石油天然气有限公司滨河路压缩天然气加气站未制定应急预案演练方案等。二是安全生产培训不规范，缺少安全培训记录：如荥阳市液化气有限公司无三级安全培训记录；临颍中房燃气有限公司缺少安全生产目标责任书；唐河县宏源燃气有限公司缺少安全培训考试记录等。三是安全隐患台账记录不全，部分安全隐患未整改：如洛宁县三兴燃气有限公司记录不全，无整改前后照片；栾川英博天然气有限公司隐患台账记录不全；许昌神州能源科技有限公司隐患整改台账填写不规范，未填写隐患整改情况；夏邑县百事宏石油燃气技术有限公司隐患排查台账及充装前后检查记录填写不规范；商丘市梁园区双信液化气站隐患台账填写不规范，缺少检查和整改日期等。

（二）部分企业燃气从业人员资格证过期或缺失

新县弘昌天然气有限公司现场操作人员未持证上岗，方城县六合天然气加气站燃气从业人员证件过期，唐河华嘉盛燃气有限公司未取得燃气从业人员资格证，邙县豫天新能源有限公司燃气从业人员资格证（企业法人、企业负责人、安全负责人）与受聘企业不一致，叶县利祥液化气供应站燃气从业人员、企业负责人证件过期等。

（三）部分地区燃气设施、设备安全管理不到位，未做到定期维护

一是厂站内的燃气报警器未按要求进行检测，部分不能正常工作：如栾川县隆兴液化气公司报警器探头失效，无法正常工作；叶县利祥液化气供应站燃气泄漏报警器检测报告不齐全；鲁山县豫鲁燃气有限公司手持式可燃气体泄露仪不能正常使用；新县威力装饰有限公司南城气站可燃气体报警器不能正常工作，出现误报等。二是燃气设施未做定期维护，设施、设备安全管理不到位：如栾川英博天然气有限公司储配站内管道、设备缺乏维护保养，站内紧急切断阀、压力传感器失效；新乡新奥燃气有限公司部分在用管道存在锈蚀情况；驻马店市民用石油液化气有限公司万泉河储备站储罐区部分阀门、法兰锈蚀严重等。

三、下一步工作要求

针对本次检查发现的问题，各地燃气行业主管部门应举一反三，着力抓好以下工作：

（一）持续开展燃气安全隐患排查整治工作

针对此次检查出来的安全隐患和问题，各地燃气行业主管部门要结合目前正在开展的燃气安全隐患专项排查整治，举一反三、细致排查、建立台账，落实整改措施、整改时限和责任人，对重大安全隐患实行挂牌督办，做到问题不改决不放过，隐患不除决不收兵。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，全面开展燃气安全检查“回头看”行动，确保燃气行业安全。各地燃气行业主管部门要于2021年10月25日前，将本次“双随机一公

开”监督检查中发现问题的整改情况报告加盖单位公章上报省厅。

（二）加强燃气行业安全监管

严格按照《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令第158号）的规定，依法加强燃气行业的管理和监督，指导企业健全安全管理制度，落实岗位责任制，加强燃气经营企业的安全管理。严格市场准入管理，细化经营许可条件审查，严格合法燃气经营许可，加强事中、事后管理。对燃气的安全薄弱环节进行排查和整改，督导燃气企业加强人员培训，严格持证上岗，提高人员业务技能，增强应急抢险能力，全面提升燃气企业的安全管理和服务水平。要加强农村燃气市场监督管理力度，督促燃气供应企业按规定配备相应数量专业人员，加大日常巡检频次，加大安全用气宣传力度。

（三）加大对瓶装燃气市场的排查整治力度

重点打击非法经营、非法储存、非法充装和倒装液化石油气、非法掺加二甲醚、使用过期钢瓶等行为，积极推进自有钢瓶、智慧钢瓶的使用，逐步淘汰黑钢瓶、不合格钢瓶。持续开展瓶装燃气企业（场站）安全检查工作，重点对防雷防静电、燃气储罐、充装台、可燃气体泄漏报警器等主要设备设施进行检查。同时做好用户安全用气指导工作，重点对餐饮企业、学校等人员密集场所燃气用户使用不合格钢瓶、灶具等违规用气行为进行排查并予以纠正。

（四）进一步强化燃气安全知识的普及和教育，加大对用户

燃气安全知识的宣传工作

各地行业主管部门要督促燃气企业不断提升入户安检员的专业素质，在入户检查过程中能及时、准确、有效的把燃气安全知识宣传到每家每户。要积极开展安全用气宣传活动走进社区、走进企业、走进学校等，充分利用报纸、电视、手机短信、微信公众号等各种宣传手段，大力宣传用户安全用气常识、注意事项、燃气规范，引导用户正确使用燃气器具等，提高居民燃气安全防范意识和能力。

联系人：李华威

联系电话：0371-66069830

邮箱：hnsccrq@163.com

附件：燃气经营企业“双随机一公开”监督检查情况汇总表



2021年10月15日

附件

燃气经营企业“双随机一公开”监督检查情况汇总表

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
1	郑州华润燃气有限公司	郑州市	2021年9月15日	1.未提供压力管道全面检验报告（钢制）；2.陇海路与工人文化宫路调压柜燃气警示不明显；3.中华老字号（合记）调压箱低压燃气管道燃气警示色错误；4.合记燃气管与电线未有效防断。
2	华润燃气有限公司陇海西路加气站	郑州市	2021年9月15日	1.未见水泵操作规程；2.防爆开关未接地线；3.未见管线流向标识；4.压缩机房安全风险告示牌老化不清；5.东工艺区排污池未定期排污；6.工艺区部分气流方向未标识；7.配电房箱体和箱门未跨越。
3	华润燃气有限公司赵家庄门站	郑州市	2021年9月15日	1.主控室箱体和门未跨越；2.六台压力容器未有检验报告；3.燃气检测探头过期未检验；4.正压式空气呼吸器无备用；5.隐患排查整改无前后对照影像记录；6.需要完善门站《安全事故应急预案》；7.资料档案管理需进一步规范、完善。
4	荥阳市液化气有限公司	郑州市	2021年9月15日	1.液化气配送车干粉灭火器超压（工具）；2.未见三级安全培训记录；3.液化气入户安检未严格落实；4.配送记录不完整；5.仓库管理制度未上墙。
5	荥阳市燃气有限公司	郑州市	2021年9月15日	1.燃气用户安检单填写不规范；2.建立健全第三方施工台帐明细；3.未提供压力管道全面检验报告（钢制）；4.完善补充压力容器台帐；5.未见新进员工三级安全培训；6.未见安排培训考试内容；7.从业人员数量不足，未见企业负责人证书；8.应急演练演练不规范、不完整、未评估，缺少应急预案演练物资清单；9.隐患问题整改记录不完整，无整改措施和整改负责人；10.应急预案无备案；11.未建立个人安全培训档案。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
6	兰考县民心燃气有限公司垣液化气站	开封市	2021年9月16日	1.充装间左侧楼梯口处缺少静电释放柱；2.压力表未标定，无超压警示标识；3.部分管道气、液方向未明确标识；4.储罐区缺少水封井；5.储罐区管道开关阀门开关缺少标识牌；6.配电室警示标识牌缺失。
7	兰考昆仑燃气有限公司	开封市	2021年9月16日	1.配电箱无标明控制设备编号、名称等信息的标识；2.建立健全第三方施工信息台账；3.完善补充排污制度，定期清理排污池；4.安全培训计划参加人员没有针对性；5.未见2021年度燃气用户安检记录。
8	开封新奥燃气有限公司	开封市	2021年9月17日	1.未见企业主要负责人从业证书，其他从业人员证书数量不足；2.有安全隐患整改台账，未见整改报告（企业内部自查）。
9	新奥燃气公司安墩寺储备站	开封市	2021年9月17日	1.岗位人员风险告知卡未佩戴；2.部分压力表超压警示线标识缺失；3.安全风险告知牌风化不清。
10	新奥燃气公司宋城路加气站	开封市	2021年9月17日	1.员工安全教育培训缺少影像资料；2.应急演练资料缺少物资清单；3.消防设施分布图未上墙；4.燃气泄漏探头分布图未上墙。
11	洛宁华润燃气有限公司	洛阳市	2021年9月14日	1.员工安全教育培训照片不清晰；2.用户安检单整理不够规范。
12	洛宁华润燃气有限公司余庄综合加气站	洛阳市	2021年9月14日	1.站区监控为非防爆摄像头。
13	洛宁昆仑燃气有限公司	洛阳市	2021年9月14日	1.三谊大酒店计量装置无防护装置；2.三谊大酒店进户套管无封堵。
14	洛宁县三兴燃气有限公司	洛阳市	2021年9月14日	1.安全隐患问题台账不够完善，登记记录不全，无整改前后照片，安全检查记录几乎空白；2.员工安全教育培训资料不够完整，缺少培训照片；3.消防水池水位偏低，缺少液位计；4.静电接地报警器失效。
15	洛宁县石化产品供销有限公司	洛阳市	2021年9月14日	1.安全隐患问题台账不够完善，登记记录不全，无整改后照片；2.员工安全教育培训资料不够完整，缺少培训照片；3.泵房存在裸露接线头，存在安全隐患；4.充装区有非充装人员未穿防静电服进入；5.储罐围堰内存在一处波纹软管受力变形现象。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
16	栾川县隆兴液化气公司	洛阳市	2021年9月15日	1.报警器探头失效,无法报警;2.燃气设施老化,维护保养不到位;3.消防通道不通,道路未硬化,杂草丛生;4.检查中未见防雷防静电检测报告;5.检查中未见安全阀检验报告;6.该企业应急预案未到行政主管部门进行备案;7.使用非防爆摄像头。
17	栾川县伊龙液化气站	洛阳市	2021年9月15日	1.从装车间使用非防爆灯具;2.无消防通道;3.应急预案未到行政主管部门备案;4.企业法人无从业人员资格证书。
18	栾川英博天然气有限公司	洛阳市	2021年9月15日	1.员工安全教育培训不够,缺少培训记录,没按照培训计划严格落实;2.压力表检定证书过期;3.应急预案过于简单且未评审备案;4.隐患整改台账混乱,存在作假行为;5.储配站内管道、设备缺乏维护保养,站内紧急切断阀、压力传感器失效;6.半山小巷小吃城,燃气管道穿越饭店包间,该场所是商业综合体,人员密集,存在安全隐患。
19	叶县利祥液化气供应站	平顶山市	2021年9月11日	1.无中级工程师证,燃气从业人员、企业负责人证件过期;2.安全应急救援预案负责人未签字颁布,未见预案备案表,双重预防体系未颁布;3.防雷防静电检测报告超期未检压力管道、压力容器检测报告过期,燃气泄漏报警器检测报告不全,五个探测器只见三个检查报告;4.报警器控制电缆裸露,接线口未封堵,手持燃气泄露仪只有一台,数量不足且未标定;5.安全培训记录不规范,隐患排查台账只到2021年6月份;6.配电房无挡鼠板,无防护网,无绝缘胶鞋、手套、拉断杆,无防静电地板,配电柜无警示标语,未见发电记录,堆放易燃易爆物品(汽油发电机);7.水泵房压力表损坏,消防水池内杂物较多;8.待充区钢瓶混放(报废瓶、充装瓶);9.充装区门口安全警示牌损坏,未设置防爆摄像头,手推式灭火器超期未检,充装区内安装的压力表与实际检测报告内的编号不符;10.压缩机房无警示牌,储罐区管道无流向标识,阀门无开关标识牌,手推式灭火器超期未检,液位计损坏;11.储罐距离站外民用建筑疑似不符合规范要求。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
20	平顶山燃气有限责任公司鲁山县分公司	平顶山市	2021年9月12日	1.安全应急救援预案未备案,安全培训落实不到位(有计划,无培训记录);安全阀校验过期,压力容器(过滤器、汇管)特种设备使用登记证到达设计年限,使用登记证未变更;2.无燃气管网工、燃气输配场站工、燃气用户检修工,燃气从业人员取证人数与经营规模不匹配;3.安全管理人员未取得,《燃气从业人员资格证》企业管理人员证书与受聘企业不一致;4.未见燃气管网安全隐患标识图,新兴路未见路面燃气标识;5.新兴路3号6号楼1单元东户,架空管道被绿植占压,2号楼2单元8楼东户,未见入户安检记录;6.鲁山县育英学校1号食堂厨房燃气泄漏报警器安装高度不符合规范要求,锅炉房调压箱距窗户距离不符合规范要求。 1.企业负责人、安全管理人员正将过期,中级证书登记企业证书与实际企业名称不相符,未见燃气经营许可证、气瓶充装许可证原件;2.防火巡查记录填写不完整,巡查人员及主管人员均未签字,安全巡查记录填写不规范;3.企业负责人、主管安全负责人、安全员均未在工作现场;4.未见生产安全事故应急预案,未建立设备设施维护保养记录,入户安全宣传资料不规范;5.未见1-4#燃气管道定期检验报告,防雷防静电检测报告过期未重新检测;6.生产区与生活区内气瓶堆放混乱,外来人员随意进入充装区内;7.充装区内未设置残液回收装置,充装区与储罐区部分四角螺栓未进行跨接;8.储罐区管道无流向标识、阀门开关标识,消防沙池位置设置不合理,储罐区地面未硬化,杂草较多,储罐区部分安全阀未定检,储罐区围堰至职工宿舍安全距离疑似不足;9.压缩机房堆放液化气储罐等杂物,无安全警示牌;10.配电房照明灯具损坏,无防雀网,未配备绝缘手套、绝缘鞋、拉断杆,配电柜无警示标语;11.消防水池内漂浮物较多。
21	鲁山县旭升液化气有限公司	平顶山市	2021年9月12日	1.安全救援应急预案编制不规范,内容缺失;2.法定代表人(王晓红)、企业主要负责人、安全负责人燃气从业人员资格证过期;3.加气站维护巡检记录与制度汇编不符;4.未见设备维修保养记录,自救式呼吸器过期;5.配电房防静电地板设置未全覆盖,不能满足生产要求,无绝缘手套、绝缘鞋、拉断杆,缺失禁止合闸警示牌;6.未见压力容器、管道、压力安全阀检测报告;7.手持式可燃气体泄露仪不能使用,操作人员对摄像记录查询、报警器控制器不熟悉;8.进入生产区门口未设置静电释放柱,充装区灭火器压力过高(2个),2个摄像头未防爆;储罐区灭火器配备不足,生产区未见阀门开关标识牌;9.配电房未见发电记录,无警示标语;10.卸车区摄像头设置不合理,未见加臭记录,未见车辆进入登记记录;撬车防静电装置不能正常使用,撬车与储罐中间无防爆墙,停车位未设置三角挡木。
22	鲁山县豫鲁燃气有限公司	平顶山市	2021年9月12日	

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
23	鲁山县利民液化气销售有限公司	平顶山市	2021年9月12日	1.企业负责人、安全管理人员证书过期，未继续教育，无工程师证，库站工证；2.压力管道、压力容器年度检查报告超期未检，未见压力管道使用登记证；3.双重预防体系未颁布，未见站区风险分布四色图，未见安全宣传记录，未见应急预案及演练记录，未见设施设备维护检测记录；4.进入生产区门口未设置静电释放柱；5.压缩机房部分穿墙管未封堵，无警示标语、无灭火器；6.储罐区围堰处杂草较多，无管道流向标识、阀门无开关标识、摄像头不防爆，灭火器数量不足，压力表损坏，无残液回收装置；7.配电房无挡鼠板，无二氧化碳灭火器、无防静电地板，未见发电记录；
24	平顶山燃气郑县华晟有限责任公司	平顶山市	2021年9月13日	1.生产安全事故应急预案未备案，安全培训落实执行不到位；2.居民用户安全隐患整改率较低，工业用户安检单安检内容与台帐不符（安良工业园联合陶瓷）；3.未见燃气从业人员资格证，企业负责人、安全负责人、专职安全员从业证书与受聘企业不一致，燃气经营许可证法人与营业执照法人不一致；4.未见特种设备检测证书，未见过滤器、汇管使用登记证，未见安全阀检测报告；5.龙城花苑5号楼3单元1楼东户，未见入户安检标识，9号楼2单元1楼东单元表后镀锌管锈蚀严重，小区内架空管道多处被电线缠绕，部分弯头锈蚀；6.广场西路小秦川厨房燃气泄漏报警器安装数量不符合规范要求，部分燃气管道与电器设备距离不满足规范要求。
25	平顶山郑县煜燃液化气站	平顶山市	2021年9月13日	1.企业负责人、安全管理人员、企业法人燃气从业人员资格证过期，无中级工程师证；2.应急预案未备案；3.安全培训不规范，未见设备维护检测记录；4.配电房未悬挂安全标识牌、无防雀网、无发电记录（发电机存放在配电房内），无拉断杆，绝缘胶鞋、绝缘手套；5.充装区未设置防爆摄像头，储罐区种植花生，阀门无开关标识牌，灭火器配备不足；6.手持燃气泄露检测仪未标定。
26	平顶山豫晟能源有限公司	平顶山市	2021年9月13日	1.营业执照与燃气经营许可证法人不一致；2.燃气从业人员证书过期未审，无中级工程师证；3.储罐区四角螺栓法兰未跨接；4.配电房无防雀网，无二氧化碳灭火器；5.无背压呼吸器；6.无进站限速牌。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
27	郑县液化气公司	平顶山市	2021年9月13日	1.燃气从业人员资格过期（企业负责人、库站工），无送气工证；2.未见应急预案、双预防体系；3.设备设施巡查记录填写不规范；4.充装区摄像头不防爆，工艺区管道无流向标识，储罐区阀门无开关标识牌；5.充装区内安装的压力表与实际检测报告内的编号不符；6.配电房无防雷网，发电机无发电记录。
28	郑县豫天新能源有限公司	平顶山市	2021年9月13日	1.燃气从业人员资格证（企业法人、企业负责人、安全负责人）与受聘企业不一致；2.生产安全事故应急预案未备案，未见双预防体系，未见燃气安全宣传活动记录；3.未见地下燃气管网安全隐患标识图；4.部分入户安检单无检查情况记录；5.长桥镇刘楼村卢红亮燃气泄漏报警器安装高度不符合要求；6.郑县堂街镇堂街东村部分架空管道距离电表箱安全距离不够，调压箱未设置防撞柱，法兰未设置静电跨接。
29	安阳华润燃气有限公司	安阳市	2021年9月15日	1.吴村输配站进出总管出入土点未悬挂警示标识；2.吴村加气站无停车区标识，待检岗位职责不明确，安全责任书考核项存在与被考核人职责不符项；3.小磨坊商业用户无安全用气管理制度，燃气报警装置安装不规范。
30	滑县华润燃气有限公司新区综合站	安阳市	2021年9月16日	1.现场疏散标识不全，主管道上阀门开关状态标识不全。
31	安阳昆仑燃气有限公司	安阳市	2021年9月16日	1.站内区域标识、警示标志不全；2.设备设施无检修计划、无检修总结评价。
32	鹤壁市天伦新能源有限公司	鹤壁市	2021年9月13日	1.门站应急物资未集中存放。
33	鹤壁市天伦车用燃气有限公司二号加气站	鹤壁市	2021年9月13日	1.生产区域管沟未用沙子填实；2.充装过程中均未挂防脱钩。
34	鹤壁盛源燃气销售有限公司	鹤壁市	2021年9月13日	1.充装秤未铺设橡胶垫；2.充装区未设置十大禁令警示牌。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
35	浚县华润燃气有限公司	鹤壁市	2021年9月14日	1.安全生产责任制未涉及到各岗位员工; 2.公司级演练无参演人员签到表。
36	浚县华润燃气有限公司加气站	鹤壁市	2021年9月14日	1.加气站工艺区压力表送检, 无备用压力表, 并存在个别表前阀内漏情况。
37	淇县天然气有限公司	鹤壁市	2021年9月14日	1.个别需要跨接的法兰无跨接。
38	新乡新奥燃气有限公司	新乡市	2021年9月13日	1.天然气门站入口无疏散图, 站内无疏散标识; 2.调压区未明确区域名称、无风险告知牌和岗位明白卡; 3.在用管道存在锈蚀情况; 4.CNG加气站入站须知未设在入口显著位置; 5.待检区人员脱岗; 6.生产区域消防灭火器存在超压、欠压情况, 管道存在锈蚀情况; 7.用户端楼前阀未标明开关状态。
39	新乡市东升燃气热力有限公司	新乡市	2021年9月14日	1.调压区进出管出地地点无标识; 2.站区入口风险分布图与实际不符合。
40	中石化原阳城北加气站	新乡市	2021年9月14日	1.储罐区罐车停车位无标识; 2.现场告知卡风险分级色不正确; 3.应急演练过程记录未见原始记录。
41	原阳县兴安液化气站	新乡市	2021年9月14日	1.岗位职责未覆盖全员; 2.培训档案不完整, 无培训计划、无考核记录; 3.应急预案未见备案资料; 4.场内分区不明确, 无疏散标识。
42	河南蓝天新长燃气有限公司	新乡市	2021年9月14日	1.天然气门站无站区重大危险源告知栏, 调压计量区存在绿化; 2.安全主管经理无特种设备管理证; 3.工商业用户用气现场未张贴安全宣传用品。
43	恒润液化气站	新乡市	2021年9月14日	1.现场未见进站须知, 无外来人员接待管理、第三方作业管理制度; 2.卸车区无防撞装置; 3.消防水池入水口不足、无水水位标识、取水口存在杂物; 4.岗位职责存在缺失; 5.培训制度过于简单, 缺乏指导性, 培训记录表无培训效果; 6.应急预案未见专家评审资料。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
44	孟州中裕燃气有限公司	焦作市	2021年9月15日	1.门站工艺区内杂草需清理; 2.加气站车辆进站前未进行安全检查。
45	焦作中裕燃气有限公司 CNG 加气站	焦作市	2021年9月14日	1.现场未见填写充装前、后检查记录; 2.车辆进站前未做安全检查。
46	焦作市民用液化气公司	焦作市	2021年9月14日	1.卸车没有配灭火器; 2.罐体阀门有锈蚀; 3.未见巡检记录、卸车记录; 4.阀门无开关标识。
47	新源液化气公司	焦作市	2021年9月15日	1.风险公告栏无责任部门、负责人、联系电话; 2.消防水池水位过低; 消防水池、卸车区无风险告知卡。
48	濮阳市长城燃气有限责任公司	濮阳市	2021年9月15日	1.隐患台账不完善。
49	濮阳县龙乡源液化气有限公司	濮阳市	2021年9月16日	1.应急演练无参演人员签到表; 2.站区工作人员未穿整套工作服。
50	濮阳市博源天然气有限公司	濮阳市	2021年9月16日	1.应急演练无参演人员签到表。
51	濮阳市博源天然气有限公司输配调压站、CNG 加气母站	濮阳市	2021年9月16日	1.事故应急救援预案未更新; 2.工艺区多处4个螺栓以下的法兰未进行跨接。
52	清丰县阳光液化气站	濮阳市	2021年9月16日	1.废瓶平躺放置、存放区域乱; 2.停用阀门末端未封堵; 3.充装台上物品及废口管件摆放混乱。
53	许昌市天伦燃气有限公司	许昌市	2021年9月14日	1.居民用户安检单用户签字不完善; 2.员工三级安全教育培训记录, 无受培训人签字确认。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
54	许昌市天伦车用燃气有限公司	许昌市	2021年9月14日	1.压缩机房内排污管锈蚀严重,且管线识别色与实际不符;2.汽车加气充装记录填写不规范,无填写日期;3.员工三级安全教育培训记录,无受培训人签字确认。
55	许昌神州能源科技有限公司	许昌市	2021年9月14日	1.罐区内有部分消防器材存在超压充装情况;2.罐区内管线标识不完整,流向标识欠缺;3.卸车区内未公示卸车操作规程;4.隐患排查整改台账填写不规范,无专人检查签字;5.新员工三级安全教育记录不完善,安全教育未体现学习学时要求。
56	禹州市石油天然气有限公司	许昌市	2021年9月15日	1.未见关键岗位(分管安全副总)安全生产目标责任书签订情况;2.综合应急预案未根据实际经营活动的增加进行及时修订,无LNG气化站应急预案或应急处置程序;3.员工三级安全教育资料中,员工考试试卷无批改;4.天然气泄漏事故应急预案中相应分级标准未明确;5.未见2021年门站设备维护保养记录;6.门站内部分压力表上下线标示缺失
57	禹州市石油天然气有限公司滨河路压缩天然气加气站	许昌市	2021年9月15日	1.压缩机房内防爆接线盒电线连接不牢固,应使用防爆泥封堵;2.加气区内消防器材未挂牌管理及定期专人检查记录;3.无安全生产组织架构图;4.充装间内存在人员办公情况;5.应急预案演练无演练方案;6.未见三级安全教育记录,无培训学时的体现,培训资料不完善;7.无年度安全资金投入计划;8.安全生产目标责任书签订未落实,未分级签订;9.及时清除消防通道上的杂草和杂物,修复破损路面,保证消防通道畅通。
58	临颍中房燃气有限公司	漯河市	2021年9月16日	1.门站进站区无四氢噻吩危险源公示牌及应急处置措施;2.工艺区内长期存放四氢噻吩移动加注罐;3.员工的日常安全培训无照片记录;4.未见安全生产目标责任书签订资料。
59	中国石化销售股份有限公司河南漯河临颍石油分公司第十一加油站	漯河市	2021年9月16日	1.未见站区防雷防静电检测报告;2.未见年度安全资金投入计划。
60	漯河市郾城区孟南液化石油气有限公司	漯河市	2021年9月16日	1.无进站安全须知;2.部分充装台未做防静电措施;3.卸车区未公示卸车操作规程;4.安全隐患整改台账填写不规范;5.未见应急预案演练方案、记录、总结等资料。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
61	漯河中裕燃气有限公司	漯河市	2021年9月17日	1.门站一季度应急演练无演练总结; 2.工商业安检单填写不完整。
62	漯河中裕压缩天然气有限公司文明路加气站	漯河市	2021年9月17日	1.加气站车辆导向标示不清晰。
63	漯河高新技术产业开发区液化气站	漯河市	2021年9月17日	1.充装间存放闲置钢瓶; 2.压力表未标注上下限; 3.罐区地面塌陷严重, 需及时修整; 4.配电间未安装挡鼠板, 杂物未清理; 5.应急演练无总结; 6.消防水池内存在养鱼现象
64	河南省煤气集团国龙燃气有限公司	三门峡市	2021年9月16日	一、巴蜀大将火锅存在问题:1.近户套管未封堵; 2.泄露报警器探头安装数量不够; 3.一室两火源, 烧烤火源与燃气在一个房间。 二、老北京火锅问题:1.进户套管未封堵; 2.泄露报警器探头失效; 3.进户燃气管道标识颜色用户自行改变(灰色)。 三、仰韶社区存在问题:1.燃气管道无流向标志; 2.燃气管道出地立管前无防撞设施。
65	河南省煤气集团国龙燃气有限公司 渑池乔岭汽车加气站	三门峡市	2021年9月16日	1.加气站安装非防爆摄像头。
66	渑池县安泰燃气有限公司	三门峡市	2021年9月16日	1.气瓶充装信息记录未见最新; 2.安全隐患排查台账流于形式。
67	渑池县顺发燃气有限公司	三门峡市	2021年9月16日	1.应急预案演练记录不全, 缺少部分记录; 2.建筑物防雷装置年度检测报告未见最新版; 3.配送信息记录不够完整; 4.加气场所使用非防爆摄像头。
68	三门峡大众实业有限公司	三门峡市	2021年9月17日	1.未见应急预案备案表; 2.安全教育记录缺失; 3.消防通道违规占用; 4.管道标识缺少; 5.围堰内的集水池与消防水池相通; 6.围堰外围种植农作物, 存在安全隐患。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
69	三门峡中裕燃气有限公司	三门峡市	2021年9月17日	1.易燃易爆场所防雷装置检测报告未见最新版; 2.山水天玖小区用户1号楼三单元401用户燃气表封闭; 3.山水天玖小区内燃气管道无流向标识。
70	商丘新奥燃气有限公司 (PNG)	商丘市	2021年9月12日	1.移动公司家属院西侧架空燃气管道被搭接线缆。
71	商丘市梁园区双信液化气站	商丘市	2021年9月12日	1.卸车静电接地线无蜂鸣报警功能; 2.充装区摄像头非防爆; 3.隐患台账不规范, 缺少检查和验收日期。
72	商丘市宝如燃气有限公司梁园高速 口加气站 (LNG/CNG)	商丘市	2021年9月12日	1.应急预案缺少 LNG 事故应急处置的有关内容; 2.无专用应急物资储备地点、应急物资配备不齐全, 无低温防护服、空气呼吸机等; 3.LNG 工艺区阀门无开关标识牌; 4.充装区消防器材配备不齐全。
73	中石化河南商丘永城环岛 LNG 加 气站	商丘市	2021年9月13日	1.LNG 充装未放置阻车器和“正在充装”提示牌; 2.未配备低温防护服、正压式空气呼吸机; 3.双预防体系资料缺项, 无 LNG 相关内容。
74	永城市家家欢液化气有限公司	商丘市	2021年9月13日	1.卸车工艺设备锈蚀严重; 2.3#储罐与工艺管道断开连接处未加盲板封堵; 3.设备防雷防静电超期未检验; 4.充装区摄像头非防爆; 5.消防池水位低; 6.储罐区泄漏报警探头设置不足。
75	河南弘彬燃气有限公司 (LPG)	商丘市	2021年9月13日	1.应急预案未备案; 2.卸车区静电接地无报警功能。
76	夏邑县百事宏石油燃气技术有限公 司 (LPG)	商丘市	2021年9月13日	1.未见防雷防静电检测报告; 2.隐患排查台账及充装前后检查记录填写不规范。
77	夏邑服务区加气站 (LNG)	商丘市	2021年9月13日	1.未见岗位操作规程。
78	夏邑华润燃气有限公司	商丘市	2021年9月13日	1.应急演练缺少演练人员签到表; 2.门站内已用完的加臭剂空桶随意弃置。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
79	淮阳博能燃气有限公司	周口市	2021年9月10日	1.7月份应急演练记录不完善；2.鑫亦铭材料厂使用非常规燃烧器具，较为简易，天然气混空气燃烧，存在一定危险性；3.探头位置不合理；4.海洋馆东路旁一处调压设施无保护设施。
80	丰瑞兴液化气有限公司祥真充装站	周口市	2021年9月10日	1.应急演练记录未按照预案中的表格进行整理；2.灭火器摆放位置不合理；3.卸车静电接地线设置不合理，无蜂鸣报警功能；4.充装区缺少报警器探头一处；5.水封井无水。
81	鹿邑县利民液化气站	周口市	2021年9月11日	1.月度应急演练记录不完善，未制定演练方案，未明确演练项目；2.配电室存放柴油；3.卸车静电接地装置无蜂鸣报警功能；4.储罐区工艺管道无流向标识。
82	太康县建设燃气有限公司（LPG）	周口市	2021年9月11日	1.防雷防静电超期未检验；2.安全阀、压力表超期未检验；3.未见燃气从业资格证；4.可燃气体报警器控制器一回路故障，无声音报警；5.卸车静电接地装置无蜂鸣报警功能。
83	鹿邑县正祥液化气站	周口市	2021年9月11日	1.卸车区两处压力表锈蚀；2.应急演练记录不完善，仅有照片；3.卸车静电接地装置无蜂鸣报警功能。
84	鹿邑县天然气公司（PNG）	周口市	2021年9月11日	1.调压设施三级维保记录不完善，缺少切断压力、放散压力等测试数据；2.天然气门站消防水池无标准水位刻度线。
85	鹿邑县CNG汽车加气站	周口市	2021年9月11日	1.储气瓶组报警器控制器故障。
86	河南省豫南燃气有限公司	驻马店市	2021年9月14日	1.次高压管线阴极保护系统资料不完善；2.承包商安全培训资料不完善；3.调压站各维保保养记录中，部分调压柜（撬）出口压力与实际不符；4.庭院管道未见走向标识桩（牌、盖）；5.电业新村小区一辆电动汽车充电桩座设在楼栋立管上，部分架空管存在电线缠绕；6.查一居民用户灶具无熄火保护装置，灶具周围有易燃物品，用电插座缠绕在燃气表上；燃气设施附近未张贴安全用气须知；7.稻菜饼（餐饮用户）厨房内燃气表未安装防盗卡；燃气报警器电源插座距离燃气表太近，报警器探头未安装在用气设施上方；燃气设施附近未张贴安全用气须知；8.十三香公司（工业用户）调压柜3块压力表到期未校验，过滤器差压表有数值，需进行排污；超压放散阀根部阀关闭，需重新设定放散压力。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
87	驻马店市东祥加油加气有限公司	驻马店市	2021年9月14日	1.加气机可燃气体探头传感器积灰严重,影响探头灵敏度;2.生产区照明采用非防爆灯;3.LNG储罐区部分电线防爆套管破损;4.LNG储罐区部分法兰采用铸铁螺母,应更换为与螺栓牌号一致的不锈钢材质螺母;5.加气站进出站区未设置减速带和车辆引导标识;6.场站未配备安全帽、绝缘靴、绝缘手套等防护用品;7.可燃气体报警控制器多个探头有燃气浓度报警,历史报警未复位。
88	驻马店市民用石油液化气有限公司 万泉河储备站	驻马店市	2021年9月14日	1.部分灭火器压力不符合规范要求;2.充装台维修工具箱未使用防爆工具;3.烃泵房放置有油品等易燃物;4.储罐区部分阀门、法兰锈蚀严重;5.储罐区登高梯处没有防跌落警示牌;6.查进入生产区人员登记记录没有7月6日以后的记录;7.安全巡回检查记录等台账检查人签字不规范;设备运行、维修等记录缺失;8.发电机房挡鼠板高度不够,窗户未加防雀网;未配备绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品;9.有报废气瓶与合格气瓶混放。
89	平舆县政洛石油液化气站	驻马店市	2021年9月15日	1.充装台使用非防爆摄像头和电风扇;2.增设卸车区域标识;3.卸车管道静电接地夹线锈蚀;4.法兰松动未安装到位;5.防溜车拖木不符合规范;6.储罐区缺少阀门开关状态标识和气体流向标识;7.储罐区避雷针应设置在围堰外;8.应急演练记录不完善;9.卸车记录填写不完善;10.配电间窗户未加防雀网;11.未配备绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品。
90	河南省豫南燃气有限公司 平舆燃气分公司	驻马店市	2021年9月15日	1.平舆人武部(餐饮用户)未安装电磁切断阀;2.驼峰防水(工业用户)未安装可燃气体报警器;3.华鼎天下城小区楼栋调压箱防撞栏未覆盖所有立管;4.查一居民用户用气设备旁未张贴安全用气须知;5.平舆分输站推车灭火器压力过高。
91	平舆县惠民液化气销售有限公司	驻马店市	2021年9月15日	1.压缩机房放置油品;2.围堰内部分烃泵皮带轮未加防护罩;3.围堰有多处排放孔,应封堵;4.架空管道较多且未加装跨步梯,易发生管道踩踏;5.储罐区缺少阀门开关状态标识和气体流向标识;6.液位计指示不清晰;7.多处法兰、阀门等锈蚀;8.储罐区环形通道一侧被杂草覆盖,应清除;9.配电间没有照明设施,窗户未加防雀网;10.未配备绝缘鞋,绝缘手套等劳保用品;11.双预防体系建设不完善,安全风险辨识未上墙公示;12.隐患排查台账填写不规范;无日常巡检记录;13.充装记录签字人前后笔迹不一致;14.应急预案未按最新导则编制,也不符合公司实际情况,需重新编制。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
92	唐河县宏源燃气有限公司	南阳市	2021年9月9日	1.燃气从业人员证件过期，未复审，人证不符；2.未建立双预防体系，未见应急演练计划及记录，未见安全培训考试记录；3.监控设备无法正常正常使用，操作人员对报警设备操作不熟练、未见设备维护保养记录；4.工艺区未设置静电释放柱，充装区未设置防爆摄像头；5.配电房未设置挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、拉断杆，配电柜缺少警示牌。
93	南阳中石油昆仑天然气利用有限公司 司唐河加气总站	南阳市	2021年9月9日	1.加气站操作工证件不齐全、未见原件；2.应急预案备案过期、未按规定重新修订评审；3.制度汇编总经理未签字颁布；4.设备维护保养记录不完善。
94	方城县天源液化气	南阳市	2021年9月10日	1.未见企业法人、安全管理人员燃气从业资格证，未见中级工程师证；2.未建立双预防体系、未见安全现状评价，未见改扩建资料及消防审该意见、安全培训未考核；3.配电房未配备绝缘手套、绝缘鞋、拉断杆、地面绝缘胶垫，配电柜缺少警示标语，未配备二氧化碳灭火器；4.充装记录填写不完整、充装区未设置防爆摄像头，充装区至罐区之间安全阀未设置放散管，控制柜未插电，充装区及储罐区灭火器配备不齐全；5.未见设备维护保养记录，配电房房门未外开设置，柴油发电机未见发电记录。
95	唐河华嘉盛燃气有限公司	南阳市	2021年9月10日	1.企业法人未取得燃气从业人员资格证；2.未见燃气设施设备定期保养记录；3.撬台阀门未见开关标识牌、部分法兰未跨接。
96	方城华润燃气有限公司	南阳市	2021年9月11日	1.未见企业管理人员、技术负责人燃气从业资格证；2.宇信凯旋城18栋2单元2楼西户未见用户安全用气宣传单。
97	方城县六合天然气加气站	南阳市	2021年9月11日	1.燃气从业人员证件过期，未复审，人证不符；2.未建立双预防体系，未见应急演练计划及记录，未见安全培训考试记录；3.加气机两侧未设置防撞柱，附近灭火器配备不足；4.工艺区未设置静电释放柱，CNG撬车报警装置损坏，放散管未防腐，充装区未设置防爆摄像头；5.配电房未设置挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、拉断杆，配电柜缺少警示牌。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
98	信阳富地燃气有限公司	信阳市	2021年9月9日	1.工艺区接地扁铁颜色标识不符合规范要求; 2.加臭量设置为40mg/m ³ ; 3.备用路阀门未全处于关闭状态; 4.工艺区排污阀手柄角度不一, 不能识别开关状态; 5.工艺区可燃气体探头未朝向地面, 加装的保护罩可能会影响其灵敏度; 6.部分安全帽已超期使用; 7.餐饮用户可燃气体报警器控制箱不能正常显示, 未见用气安全须知; 8.未见调压箱巡检记录表; 9.可燃气体报警器与联动电磁切断阀接线不规范; 10.查一居民用户燃气表未安装防盗卡; 11.民用户小区楼栋调压箱未设置防护栏; 12.工业用户羚锐药厂调压箱入地管道锈蚀严重; 13.工业用户羚锐药厂调压箱巡检流于形式, 巡检卡记录压力值与实际不符, 连续三天压力值没有变化。
99	信阳富地燃气有限公司羊山加气母站	信阳市	2021年9月9日	1.未见7月27日以后的CNG车辆充装记录; 2.CNG撬装车辆未对从业人员和押运员资质进行审查; 3.CNG加气区域未设置司乘人员休息区域; 4.部分灭火器外观腐蚀严重; 5.CNG加气柱排污阀漏气。
100	信阳弘鑫燃气有限公司	信阳市	2021年9月10日	1.槽车拖木放置不规范; 2.烃泵房照明灯处漏水严重; 3.烃泵房泵体放散管未连接; 4.储罐区排污口被杂草阻挡, 集液池被杂草充满; 5.未填写储罐运行检查记录; 6.场站阀门未对关闭状态进行标识; 7.废弃管材及配件堆放生产区域; 8.应急预案未备案; 9.外部人员和车辆可随意进出生产区; 10.双重预防体系未进行线上操作; 11.罐区违规存放机油等物品。
101	新县石油液化气供应站	信阳市	2021年9月12日	1.烃泵房放置有油品等易燃物品, 并出现渗漏; 2.双重预防体系未进行线上操作; 3.应急预案未备案; 4.外部人员和车辆可随意进出生产区; 5.充装台防摩擦胶皮老化; 6.静电释放柱位置过于靠近充装台; 7.未填写储罐运行检查记录; 8.场站阀门未对关闭状态进行标识。

序号	企业名称	所在地市	检查时间	检查中存在的问题
102	新县威力装饰有限公司南城气站	信阳市	2021年9月12日	1.部分灭火器压力不合格；2.消防演练过于简单，只针对使用灭火器进行演练；3.发电机房未对发电机周围设置绝缘胶垫，未配置绝缘手套和绝缘鞋；4.发电机房出入口未设置防鼠板，窗户未设置防雀网；5.查防雷防静电接地检测报告，场站接地网接地电阻不合格；6.可燃气体报警器控制器误报；7.办公楼有门可通往生产区；8.外部人员和车辆可随意进出生产区；9.场站阀门未对开闭状态进行标识；10.应急预案未备案；11.烃泵房放置有油品等易燃物品，并出现渗漏；12.双重预防体系未进行线上操作；13.未填写储罐运行检查记录；14.部分压力表未检验；15.储罐区周围环形车道杂物杂草较多；16.储罐区烃泵的安全防护网缺失。
103	新县弘昌天然气有限公司	信阳市	2021年9月13日	1.CNG槽车卸车软管防脱装置锈蚀；2.进站安全须知没有高压天然气危害特性风险提示；3.卸气管道变形；4.卸气装置为非标准设备；5.场站现场操作人员未持证上岗；6.调压撬加臭箱臭剂管路渗漏。
104	济源中裕燃气有限公司	济源市	2021年9月16日	1.中马头门站防爆管线老化，建议利用SCADA系统配置升级期间给予更换；2.建议对城区煤制气管道加强巡检监控。
105	济源城投燃气有限公司	济源市	2021年9月16日	1.王屋供应站配送车辆增加气瓶防撞措施。

河南省住房和城乡建设厅办公室

2021 年 10 月 15 日印发

