

## 《2023年各市州“双随机、一公开”检查存在问题项目明细表》

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
1	兰州市	兰州市住建局	中国智能骨干网(甘肃)申通枢纽中心项目	其他	是	兰州得泽物流有限公司	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	浙江中鹰建筑有限公司	西安普迈项目管理有限公司	甘肃金智诚消防检测技术服务有限公司	消防验收	1. A2仓库封闭楼梯间顶部无1m <sup>2</sup> 可开启窗户。2. A2二层办公室与仓库之间开窗安装耐火窗，设计为乙级防火窗。3. 应急照明疏散指示系统未启用，消防电气线路未穿管保护。4. 配电室七氟丙烷钢瓶欠压，接线不规范，配电室内开设其他洞口，无联动关闭措施。5. 部分挡烟垂壁破损，封堵不严密。6. 消控室无外线电话。7. 综合楼楼梯间安全出口标识安装位置错误。	已整改	
2	兰州市	兰州市住建局	兰州石化公司化工区非抗爆控制室隐患治理项目	房屋建筑	否	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	中石油华东设计院有限公司	/	中国石油天然气第一建设有限公司	吉林梦溪工程管理有限公司	甘肃安卓工程技术有限公司	消防验收备案	1. 部分防火门缺少标识。2. 疏散指示灯具电气线路未穿管保护。3. 消控室无外线电话，无防水淹措施。4. 设备间疏散门无安全出口标识。5. 防火门s码扫码信息与实际不一致。6. 挡烟垂壁与墙体有缝隙，封闭不严。	已整改	
3	兰州市	高新区建设局	鹏悦首府住宅小区项目	房屋建筑	是	兰州市鹏悦房地产开发有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、申报表中保温材料与其他资料不一致； 2、消防技术审查意见书内容有错漏，盖章不齐全，技术审查记录表和汇总表应每项内容手签字，并由审查机构盖章。	已整改	
4	兰州市	高新区建设局	华润置地未来城市A地块幼儿园精装修工程（21#）	房屋建筑	是	兰州润泽置地有限公司	上海原构设计咨询有限公司	兰州市城市建设设计院	/	/	/	消防设计审查	1、消防设计技术审查应纳入联合审图，在线办理。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
5	兰州市	高新区建设局	航天高新产业园机加制造中心、动力中心项目	房屋建筑	是	兰州空间物理研究所	机械工业第六设计研究院有限公司	兰州市城市建设设计院	/	/	/	消防设计审查	1、缺少消防设计技术审查意见书及审查记录表、汇总表； 2、该项目施工图审查合格书已过两年有效期； 3、消防设计专篇说明宜按照整体工程统一出具。	已整改	
6	兰州市	高新区建设局	兰州市东郊学校华润分校项目	房屋建筑	是	兰州润泽置地有限公司	木原建筑设计有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	甘肃建投建设有限公司 深圳华澳建科集团有限公司 深圳市华南装饰集团股份有限公司 四川蜀平安消防工程有限公司	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	甘肃嘉联消防设施检测有限公司	消防验收	吊装型疏散指示标志灯具消防电气线路未穿管保护。	已整改	
7	兰州市	经开区住建局	安宁区七简客火锅店装修工程	房屋建筑	是	安宁区七简客火锅店	重庆华筑建筑设计集团有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、消防设计技术审查记录表、汇总表内容不全； 2、消防审验平台未上传图纸。	已整改	
8	兰州市	经开区住建局	住宅小区项目（G2126号地块）	房屋建筑	是	甘肃省农垦房地产综合开发有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃土木工程科学研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、缺少规划许可证附件； 2、档案资料未整理。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
9	兰州市	经开区规建局	天宝世纪项目	房屋建筑	是	兰州天宝房地产开发有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	中铁建设集团有限公司	甘肃华联工程监理有限公司	甘肃新凯弘消防技术服务有限公司	消防验收	1. 部分疏散指示标识灯具电气线路未穿管保护。2. 5#楼高位水箱间稳压泵未设置明杆闸阀。3. 消防高位水箱间溢流管未安装管道，溢流管高于进水管，水箱间无安全出口标志灯具。4. 5#楼6层连廊处无安全出口标识。5. 电井桥架封堵不完善，抽查部位5#楼6层。6. 地下二层前室喷头安装不规范。7. 消防水泵房试水管安装位置错误，试水管未安装流量计，系统侧止回阀前无压力表，水泵房稳压泵进水管未安装明杆闸阀，水泵房控制柜进线未做封堵。8. 储油间油箱无通气管，无防止油品流散的设施。	已整改	
10	兰州市	城关区住建局	兰州市第十九中学南小区建设项目	房屋建筑	是	兰州市第十九中学	甘肃省建筑设计研究院有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、申请表中申请单位与盖章单位不一致，个别内容填写有误； 2、消防设计专篇说明签字盖章不全。	已整改	
11	兰州市	城关区住建局	魅KTV兰州万象城店装饰装修项目	房屋建筑	是	兰州俊马腾跃文化娱乐有限责任公司	深圳广田集团股份有限公司	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、资料缺少工程规划许可文件、主体工程验收意见书及产权人授权文件； 2、申请表投资额填写不符合实际情况，未明确建筑主体审查验收情况及与本工程关系； 3、消防设计文件既未纳入联合审图，又缺少技术审查记录和汇总表等技术审查过程资料； 4、消防设计图纸中设计人员未签字盖章； 5、建议在工作中同步核实省外设计单位及人员进甘登记情况。	已整改	
12	兰州市	城关区住建局	城关区雪茄先生餐饮服务中心装修工程	房屋建筑	是	城关区雪茄先生餐饮服务中心	博华建设规划设计有限公司	/	陕西金都智慧城市规划建设有限公司	/	/	消防验收	1. 包厢乙级防火门上的防火玻璃标识与防火门型式检测报告不符合； 2. 疏散走道地面上未设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
13	兰州市	城关区住建局	广武门盛世凯旋宫且留下经典餐厅装修工程	房屋建筑	否	兰州金肴府餐饮管理有限公司	中环城乡规划设计有限公司	/	天安云建设工程有限公司	/	/	消防验收备案	厨房与其他区域防火分隔采用非隔热性防火玻璃不满足规范要求。	已整改	
14	兰州市	七里河区住建局	甘肃省博物馆扩建工程	房屋建筑	是	甘肃省博物馆	中国建筑上海设计研究院有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司甘0007建[2022]-78631	/	/	/	消防设计审查	1、申报资料缺少消防设计技术审查记录表、汇总表； 2、系统中填写的审查记录内容不全，审查人员与实际不一致。	已整改	
15	兰州市	七里河区住建局	兰州理工大学兰工坪校区幼儿园室内装饰及室外工程	房屋建筑	是	兰州理工大学	甘肃省建筑设计研究院有限公司	宁夏路达施工图审查咨询有限公司甘建[2022]-89937	/	/	/	消防设计审查	1、技术审查记录表和汇总表，填写内容和签字不全，应对每项内容进行填写确认，手签字后由审查机构盖章。	已整改	
16	兰州市	住建局消防服务中心	兰州市七里河区卡普兰艺术培训学校有限公司装修工程	房屋建筑	否	兰州市七里河区卡普兰艺术培训学校有限公司	广东齐创建设有限公司	兰州川林消防技术咨询事务所（普通合伙）	甘肃之楠建筑工程服务有限公司、湖南得大工程有限公司	/		消防验收备案	个别疏散指示标志灯具电气线路未穿管保护	已整改	
17	兰州市	西固区住建局	福源小镇（E）地块	房屋建筑	是	西固区人民政府	浙江当代建筑设计研究院有限公司	宁夏路达施工图审查咨询有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、线上申报表填写内容不全； 2、消防设计技术审查记录表、汇总表内容和签字不全； 3、缺少规划许可证附件附图。	已整改	
18	兰州市	安宁区住建局	十里店街道棚户区（城中村）改造重建安置小区12#、13#楼新建工程	房屋建筑	是	十里店街道办事处	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	/	/	/	消防设计审查	1、消防设计审查经办人员仅1人不符合要求（应为2人），各环节均应签署明确意见； 2、受理凭证签收日期不符合要求； 3、消防审验系统线上审查意见书与实际核发意见书不一致； 4、申请表缺少图审机构信息，未明确分期建设审查验收情况； 5、消防设计技术审查记录表、汇总表内容和签字不全； 6、在线申请资料中缺少技术审查意见书。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
19	兰州市	安宁区住建局	中国农业银行兰州桥滨支行装修工程	其他	否	中国农业银行兰州桥滨支行	南水工程勘察设计院有限责任公司	/	陕西朗奥建设集团有限公司	/	甘肃国达消防技术有限公司	消防验收备案	1. 二层西侧楼梯间设计为防火防盗门，现场安装普通门。2. 部分疏散指示标识电气线路未穿管保护。3. 竣工报告针对性不强。4. 部分装修材料，产品检测报告未提供。5. 核实灭火器的配置类型，设置位置是否满足要求。	已整改	
20	兰州市	红古区住建局	红古区福利院（特困人员供养）建设项目	房屋建筑	是	兰州市红古区民政局	中城科泽工程设计集团有限责任公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、消防设计技术审查记录表、汇总表内容不全，签字为打印，系统录入信息不完整。	已整改	
21	兰州市	红古区住建局	农行兰州金海湾支行装修工程	房屋建筑	是	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	广东齐创建设集团有限公司	/	甘肃顾家建设工程有限公司	/	甘肃联城消防工程有限公司	消防验收备案	1. 竣工验收报告存在错漏，部分消防产品检测报告过期。	已整改	
22	兰州市	永登县住建局	请新建大通河加油站项目建设工程	其他	是	中国石油天然气股份有限公司甘肃兰州销售分公司	哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司	甘肃省建设设计咨询集团有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、消防设计技术审查记录表、汇总表内容和签字不全，系统录入信息不完整； 2、系统申报资料缺少审查记录表、汇总表，上传位置与要件不对应，未进行整理； 3、申报表单体建筑面积有误，总面积不一致；缺少设计单位、图审单位信息。	已整改	
23	兰州市	永登县住建局	令牌香榭国际住宅小区	房屋建筑	否	甘肃令牌香榭房地产开发有限公司	甘肃省建筑设计院有限公司	甘肃省建筑设计院研究有限公司	甘肃鹏悦宏鹏建筑有限公司	甘肃黄河工程监理公司	/	消防验收	1. 竣工报告存在错漏（报告中执行标准版本与设计文件执行规范版本不一致）。2. 消火栓管道穿墙处孔洞未采用不燃材料封堵。	已整改	
24	兰州市	皋兰县住建局	皋兰县公共卫生医疗服务中心	房屋建筑	是	皋兰县石洞镇卫生院	北京中天国际设计集团有限公司	甘肃省建设设计咨询集团有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、系统申报资料缺少审查记录表、汇总表，申报资料上传位置与要件不对应； 2、系统录入审查记录信息与实际不符； 3、受理与意见书时间间隔超过时限。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
25	兰州市	皋兰县住建局	兰州久和汽配城二期工程机械配件市场1#、2#、6#、7#、8#项目	房屋建筑	是	甘肃久和建设有限公司	青岛东盛建筑设计股份有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃第二建设集团有限责任公司 兰州华富恒安消防装饰智能化工程有限公司	兰州黄河工程监理有限公司	兰州永新安消防技术检测有限公司	消防验收	1. 电井桥架内未防火封堵，强、弱电设置在同一个桥架内； 2. 短路隔离器超32个点位。	已整改	
26	兰州市	榆中县住建局	香悦四季酒店装修	房屋建筑	是	甘肃鑫地房地产开发有限公司	禾泽都林设计集团有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、资料缺少主体工程消防审查或验收验收意见书，缺少图审机构出具的消防设计技术审查记录表、汇总表； 2、申报表缺少图审单位信息，未明确建筑主体审查验收情况及与本工程关系； 3、系统录入审查记录信息与实际不符。	已整改	
27	兰州市	榆中县住建局	铂悦·兴隆府1号院商业地块1#综合楼	房屋工程	是	兰州铂悦云商贸有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃鸿运建筑工程有限公司	甘肃建祥工程建设监理有限公司	甘肃驰轩建设工程咨询有限公司	消防验收	走道吊装型疏散指示标志灯具消防电气线路未穿管保护。	已整改	
28	嘉峪关市	嘉峪关市住建局	嘉峪关市南湖国际住宅小区B区一期项目30#楼（幼儿园）	房屋建筑	是	嘉峪关万隆房地产有限公司	酒泉市建筑设计研究院有限责任公司	甘肃筑鼎建设有限责任公司	嘉峪关市兴业建筑工程有限责任公司	嘉峪关市宏顺建设监理咨询有限公司	固强消防技术有限公司	消防验收	消防救援窗标识脱落	已整改	
29	嘉峪关市	嘉峪关市住建局	不锈钢分公司新增罩式炉项目	其他工程	否	酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司	鞍钢集团工程技术有限公司	专家审查	首安工业消防有限公司	嘉峪关市宏顺建设监理咨询有限公司	兰州威翔消防科技有限公司	消防验收备案	应急灯不亮	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
30	嘉峪关市	嘉峪关市住建局	嘉峪关市夕阳红敬老院消防改造建设工程	房屋建筑	否	嘉峪关市夕阳红敬老院	中叙设计集团有限公司	专家审查			甘肃天筑建设工程有限公司	消防验收备案	疏散走道堆满杂物	已整改	
31	金昌市	经开区建设局	10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目	其他	是	金川集团镍盐有限公司	金川镍钴研究院设计有限责任公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	金川集团工程建设有限公司	金昌市诚信工程建设监理有限公司	甘肃安博恩消防技术服务有限公司	消防验收	现场灭火器部分缺失	已整改	
32	白银市	白银市住建局	会宁雨浓教育港商住小区	房屋建筑	是	甘肃雨浓房地产开发有限公司	中国市政工程西北设计研究院有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃建投建设有限公司	甘肃金建工程建设监理有限责任公司	甘肃力能消防技术服务有限公司	消防验收	未经消防验收擅自投入使用	下发《督办函》，责令停止使用。	
33	白银市	白银市住建局	会宁文化旅游传媒中心	房屋建筑	是	会宁县文化旅游传媒有限责任公司	兰州交大设计研究院有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃第六建设集团股份有限公司	甘肃汇明工程监理有限公司	甘肃显盛友消防技术服务有限公司	消防验收	未经消防验收擅自投入使用	下发《督办函》，责令停止使用。	
34	白银市	靖远县住建局	靖远县大芦敬老院	房屋建筑	是	靖远县民政局	白银市城市建设设计院	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃宏泰工程建设有限公司	二十一冶建筑设计研究院（有限责任公司）	白银定安建筑消防服务有限公司	消防验收	安全疏散通道堆放杂物	已整改	
35	白银市	靖远县住建局	靖远县理想城住宅小区	房屋建筑	是	白银润泽房地产开发有限公司	中外建华诚工程技术集团有限公司	甘肃省建设设计咨询集团有限公司	甘肃第一建设集团有限责任公司	甘肃华兰工程监理有限公司	甘肃省设计研究院有限公司	消防设计审查	只上传了消防设计文件，未上传经审查合格的施工图纸。	已整改	
36	白银市	靖远县住建局	兰州银行靖远支行装修工程	房屋建筑	否	兰州银行靖远支行	深圳中装建设集团股份有限公司	甘肃省建设设计咨询集团有限公司	甘肃广瑞建设工程有限公司	鸣森项目管理咨询有限公司	甘肃新立洋诚消防安全技术有限公司	消防验收备案	疏散门开启不灵活	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
37	白银市	景泰县住建局	泰和苑小区（三期）建设项目	房屋建筑	是	景泰陇信源房地产开发有限公司	中科瑞城设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃鸿利建筑工程有限公司	甘肃建祥工程建设监理有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	消防设计审查	规划许可证附件未上传；消防设计审查申请表填写不规范，保温信息未填写；出具的受理凭证时间与系统实际受理时间不一致。	已整改	
38	白银市	白银区住建局	白银区宇泰嘉隆酒店室内外装修项目工程	房屋建筑	否	白银区宇泰嘉隆酒店	四川省中匠民大设计院有限公司	白银定安建筑消防服务有限公司	甘肃中诚智能工程有限公司	/	白银定安建筑消防服务有限公司	消防验收备案	室内消火栓无标示，消火栓箱内堆放杂物。	已整改	
39	白银市	白银区住建局	白银市第一中学综合楼建设项目	房屋建筑	是	白银市第一中学	兰州交大设计院有限公司	白银定安建筑消防服务有限公司	上海石化消防工程有限公司白银分公司	甘肃铭海项目管理有限公司	白银定安建筑消防服务有限公司	消防验收	消防救援窗标示脱落	已整改	
40	白银市	平川区住建局	平川经济开发区工业地产新材料产业基地建设项目（二期）	房屋建筑	否	白银宸瑞投资有限公司	中国市政工程西北设计研究院有限公司	白银定安建筑消防服务有限公司	甘肃新基工程建设有限公司甘肃宏泰工程建设有限公司	甘肃建祥工程建设监理有限公司	白银定安建筑消防服务有限公司	消防验收备案	个别厂房未安装挡烟垂壁	已整改	
41	白银市	白银高新区规划建设局	年产9000吨萃取剂及11万吨水处理剂项目	房屋建筑	是	甘肃恒源硕化工科技有限公司	智诚建科设计有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	中诚首安建工集团有限公司	四川博庸建筑工程有限公司	甘肃永盛消防设施检测有限公司	消防验收	1. 最末一级配电箱无双切；水池无溢流管、排污管；水池无防冻措施；泵房无集水坑、排水设施；低压压力开关无法自动启泵；消控室直接启泵盘无法启泵。2. 大于5立方乙A设备钢结构承重钢支架、裙座未做防火涂料。	已整改	
42	白银市	白银高新区规划建设局	新型粉末涂料固化剂项目二期	其他建筑	是	甘肃青宇新材料有限公司	河北英科石化工程有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃至臻建筑工程有限公司	甘肃三轮建设项目管理有限公司	白银定安建筑消防服务有限公司	消防验收备案	未上传施工单位的竣工验收报告、未上传消防检测机构出具的消防设施竣工检测报告。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
43	天水市	甘谷县住房和城乡建设局	甘谷县十里铺初级中学综合楼项目	房屋建筑	是	甘谷县十里铺初级中学	铭扬工程设计集团有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1. 缺少建设工程消防设计审查技术审查记录汇总表。	已整改	
44	天水市	清水县住房和城乡建设局	清水县东关小学北教学楼	房屋建筑	是	清水县东关小学	北京汉通建筑规划设计有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1. 缺少建设工程消防设计审查技术审查记录汇总表。 2. 申请表填写不规范。	已整改	
45	天水市	天水市住房和城乡建设局	天水秦州万达广场住宅项目（A-4地块）	房屋建筑	是	天水万达广场地产开发有限公司	基准方中建筑设计股份有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	中建二局第二建筑工程有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃安维卓越工程技术有限公司	消防验收	1. 个别区域配备灭火器型号与设计不符。 2. 部分材料进场报验单无监理单位签字。	已整改	
46	天水市	天水市住房和城乡建设局	天水新亚购物广场二期	房屋建筑	是	天水华阳实业开发有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃建设工程咨询设计有限责任公司	天水达宝建筑有限责任公司	甘肃建设工程咨询设计有限责任公司	兰州新永安消防技术检测有限公司	消防验收	1. 个别材料进场报验单缺失。 2. 竣工验收报告编制质量不高。 3. 部分烟感探测器防护罩未取下。	已整改	
47	天水市	武山县住房和城乡建设局	武山县第四幼儿园新建项目	房屋建筑	是	武山县第四幼儿园	海口市城市规划设计研究院	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	天水博实建筑工程有限公司	甘肃鑫辉监理有限责任公司	甘肃瑞安消防安全检测咨询有限公司	消防验收	1. 检测报告建设单位未签署意见。	已整改	
48	天水市	张家川县住房和城乡建设局	张家川县平安乡中心幼儿园综合楼及附属工程	房屋建筑	否	张家川回族自治县平安乡中学	甘肃省城乡工业设计院有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	天水嘉茂建筑工程有限公司	甘肃聚鑫工程监理有限公司	甘肃天瑞华电子安全信息技术有限公司	消防验收备案	1. 备案表填写不规范。 2. 部分应急指示标志脱落、不亮。 3. 部分烟感探测器防护罩未取下。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
49	武威市	民勤县住建局	民勤县北关幼儿园建设项目	房屋建筑	是	民勤县教育局	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃土木工程科学研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	消防控制室疏散门FM甲1021向室内开启，不符合《建筑设计防火规范》第8.1.7条4款“疏散门应直通室外或安全出口”规定。（违反强制性条文）	已整改	
50	武威市	古浪县住建局	古浪县社会福利院古浪中心敬老院迁建项目	房屋建筑	是	古浪县民政局	甘肃中凯建筑规划设计有限责任公司	甘肃省建筑设计研究院	甘肃曙光建筑工程有限公司	甘肃华成项目管理有限公司	甘肃昊航消防技术服务有限公司	消防验收	地下室外消火栓取水口与井盖底面的距离大于0.4m，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.6条6款、第12.3.7条3款规定。（违反反应性条文）	已整改	
51	武威市	凉州区住建局	武威泰昆饲料有限公司年产25万吨饲料生产线建设项目	房屋建筑	否	武威泰昆饲料有限责任公司	新疆煤炭设计研究院有限责任公司甘肃分院	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	新疆汇诚云山建设工程有限公司	甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司	甘肃瑞萨消防检测维保有限责任公司	消防验收备案	（1）综合楼一楼操作间通往主、副食仓库门为普通门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.2.3条规定；（违反反应性条文） （2）现场检查存在的问题：1）无专业消防管理人员；2）消防水池无水；3）消防通道存放丙类原材料堆垛；4）燃气储存罐距露天原材料堆垛防火间距不足；5）消防设施设备缺乏日常维护。	已整改	
52	武威市	凉州区住建局	凯帝斯广场一期建设项目	房屋建筑	否	武威赢天置地房地产开发有限公司	大同市华青建筑设计有限责任公司	/	山西四建集团有限公司	甘肃澳华建筑规划设计有限公司	甘肃金利达消防技术服务有限公司	消防验收备案	地下车库喷头选用ZSTB15（给排水设计说明二、9），不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.3条规定。（违反反应性条文）	已整改	
53	武威市	凉州区住建局	武威市同城捷配仓储物流中心及冷链物流建设项目	房屋建筑	否	甘肃省武威市同城捷配仓储物流中心	甘肃省城乡工业设计院有限公司	/	甘肃伟业建筑工程有限公司	中建鼎正项目管理有限公司	甘肃美拓工程检测有限公司	消防验收备案	地下室外消火栓井直径偏小且未采取防冻措施，未设固定的永久性标志，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.2.1条（“宜”字）、第12.3.7条第3~4款规定（“应”字性条文）。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
54	武威市	古浪县住建局	武威市古浪县未成年救助保护中心建设项目	房屋建筑	否	古浪县民政局	甘肃中凯建筑规划设计有限责任公司	/	甘肃丰翎建设工程有限公司	四川建充工程项目管理有限公司	甘肃昊航消防技术服务有限公司	消防验收备案	(1) 自然排烟窗在1.3~1.5m处无手动开启装置,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.6条。(违反反应字性条文) (2) 挡烟垂壁未按原设计图纸施工。	已整改	
55	张掖市	甘州区住建局	甘州区第八幼儿园建设项目	房屋建筑	是	甘州区教育局	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省建设设计咨询集团有限公司	甘肃翰唐建筑装饰工程有限公司	甘肃聚鑫工程监理有限公司	甘肃昊华工程建设管理咨询有限公司	消防验收	现场问题:(1) 消防系统备用电源柴油发电机储油不满足规范要求《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的5.1.8条。(2) 改造的活动室格栅吊顶处的烟感火灾探测器、自动喷水喷头位置不符合规范要求;《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的6.2.18条;《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)的7.1.13条。	已在全市通报,并要求消防设计审查验收部门监督建设单位完成整改。	
56	张掖市	甘州区住建局	甘州区妇幼保健院孕产保健大楼	房屋建筑	是	甘州区妇幼保健院	张掖市建筑勘察设计研究院	甘肃省建筑设计研究院有限公司	张掖市五建建筑工程有限公司	张掖市建光工程咨询监理有限责任公司	甘肃丰达消防设施检测有限公司	消防验收	现场问题:2015年前验收的门诊及住院部楼北侧消防救援场地不满足规范要求《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)的7.2.1条。	已在全市通报,并要求消防设计审查验收部门监督建设单位完成整改。	
57	张掖市	甘州区住建局	张掖市救助管理站暨张掖市未成年社会保护中心建设项目	房屋建筑	否	张掖市民政局	甘肃长源建筑设计咨询有限责任公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃诚信建安(集团)有限责任公司	甘肃恒安建设监理咨询有限公司	甘肃中泰易联消防科技有限责任公司	消防验收备案	资料问题:工程竣工报告中的消防水箱容积与检测报告中不相符。	已整改	
58	张掖市	临泽县住建局	临泽县城市文化综合体-观演中心	房屋建筑	是	临泽县枣乡文化传媒有限公司	上海申标建筑设计有限公司	甘肃省建筑设计研究院	甘肃银光建筑安装工程有限责任公司	张掖市建光工程咨询监理有限责任公司	甘肃昊华工程建设管理咨询有限公司	消防验收	现场问题:对2022年7月8日消防验收提出的16项问题进行整改情况的核查:因资金问题项目不投入运行,提出的16项问题未整改。	已在全市通报,并要求消防设计审查验收部门监督建设单位完成整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
59	张掖市	高台县住建局	高台县巷道镇南湾村养老综合服务中心	房屋建筑	是	甘肃省张掖市高台县巷道镇南湾村村委会	甘肃长源建筑设计咨询有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	高台县金地建筑工程有限公司	甘肃建祥工程建设监理有限公司	高台县奥通消防技术服务有限责任公司	消防验收	资料问题：因建设单位整改原因，导致受理时间与验收意见书时间间隔过长。现场问题：现场检查时原项目重新立项更名在进行改造，新项目还未进行消防设计审查。	已在全市通报，并要求消防设计审查验收部门监督建设单位立即进行消防设计审查。	
60	张掖市	高台县住建局	高台县粮油主食产业园一期工程（20000吨粮食储备库）建设项目	房屋建筑	否	高台县兴粮贸易有限责任公司	甘肃泓文建筑设计有限责任公司	甘肃省建筑设计研究院	甘肃宇阳建筑工程有限公司	甘肃鑫海建设监理咨询有限公司	高台县奥通消防技术服务有限公司	消防验收备案	资料不规范	已整改	
61	张掖市	山丹县住建局	山丹县永宁幼儿园建设项目保教综合楼	房屋建筑	是	山丹县教育局	张掖市建筑勘察设计院	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃裕祥建筑工程有限公司	甘肃浩天工程管理有限公司	甘肃昊华工程建设管理咨询有限公司	消防验收	资料不规范	已整改	
62	张掖市	山丹县住建局	山丹县人民医院医技综合楼建设项目	房屋建筑	是	山丹县人民医院	上海都市建筑设计有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	甘肃鑫立明建筑工程有限责任公司/甘肃长城消防工程有限责任公司	张掖市启翔工程监理有限责任公司	酒泉市宏泰消防检测有限公司	消防验收	现场问题：（1）地下室风机房未按照设计图安装自动喷淋灭火系统；（2）消防水泵未设置机械应急启动装置不符合规范要求《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的10.0.12条。（3）风机房、消防水泵房、高位水箱间等区域未按照施工图设置应急照明灯。（4）风机房、配电室等设备间防火隔墙上的部分孔洞封堵不到位。（5）部分风机电机的供电线路为穿管敷设。（6）设置七氟丙烷灭火系统的配电室门口安全警示标志灯故障。（7）12层会议室主席台背侧休息间的疏散门开启方向与疏散方向不一致；建议：设计单位核实设置七氟丙烷灭火系统的配电室泄压口面积。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
63	张掖市	民乐县住建局	民乐县人民医院门诊综合大楼	房屋建筑	是	民乐县聚业城市建设投资开发有	苏交科集团股份有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	维纳斯环境艺术设计集团有限公司	张掖市建筑勘察设计研究院	甘肃恒鑫消防技术服务有限公司	消防验收	现场问题：对2022年12月8日消防验收提出的14项问题整改完成的报告中部分问题进行核查：抽查问题是第4、5、6、7、10、12项。第4项：建筑物西侧与既有建筑之间的防火间距不符合规范要求（未整改）；第5项：室外消火栓、水泵接合器无标识不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的5.4.9条要求。第10项：避难间外窗设置与设计文件不符（整改报告答复为设置甲级防火窗、现场及资料无标识及其印证资料）；第12项：屋面设置房间无设计变更文件（整改报告答复为按照设计要求拆除、现场未整改）；存在的新问题：①屋顶送风机、排烟风机、消防水泵等设施最末一级配电箱未设置双电源转换装置，不符合设计图要求；②第12层避难间与其他功能间合并，与设计图不一致；③消防水泵未设置机械应急启动装置不符合规范要求；《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的10.0.12条。	已在全市通报，并要求消防设计审查验收部门监督建设单位完成整改。	
64	张掖市	民乐县住建局	民乐县职业教育中心学校焊接实训楼建设项目	房屋建筑	是	民乐县职业教育中心学校	甘肃建苑建筑设计院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃天筑建设工程有限公司	华睿诚项目管理有限公司	酒泉市宏泰消防检测有限公司	消防验收	现场问题：对消防验收提出的6项现场问题整改情况的核查：2项未整改。①室外环形消防道路不符合设计要求；②未按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014的8.1.2条要求设置室外消火栓。	已在全市通报，并要求消防设计审查验收部门监督建设单位完成整改。	
65	张掖市	民乐生态工业园区管理委员会规建局	甘肃通试科技有限公司年产9802吨高纯无机氟化盐项目	其他建设工程	是	甘肃通试科技有限公司	陕西鸣德通圣工程设计有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	陕西誉达金建设工程有限公司	合肥亿腾工程咨询有限公司酒泉分公司	甘肃泓盾消防技术服务有限责任公司	消防验收	申报资料不规范，已督促整改	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
66	张掖市	肃南县住建局	国网甘肃张掖肃南县供电公司配套设施附属用房	房屋建筑	否	国网张掖供电公司	深圳建昌工程设计有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	临泽县五华实业有限责任公司	张掖市建光工程咨询监理有限责任公司	酒泉市宏泰消防检测有限公司	消防验收备案	现场问题：原4层办公楼7月份消防验收后建设单位在取得规划许可后可后增建第5层休闲氧吧，督促建设单位针对新增的第5层尽快进行消防验收备案。	已在全市通报，并要求消防设计审查验收部门监督建设单位进行消防验收备案。	
67	平凉市	崆峒区住建局	龙汇·九璟台住宅小区	房屋建筑	是	平凉市飞龙房地产开发有限公司 三级	北京中厦建筑设计研究院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	平凉市建筑工程有限公司 甘肃楷原建设工程有限公司	永明项目管理有限公司 甘肃兴通项目管理有限公司	甘肃灏宁消防检测有限公司	消防验收	1. 水泵房内进水管的闸阀未设置电动闸阀；2. 水锤消除器安装不符合要求；3. 水泵控制柜内未做防火封堵；4. 地下室防火卷帘联动逻辑错误。	已整改	
68	平凉市	崆峒区住建局	尚城壹品（1#楼、2#楼、7#楼、8#楼、9#楼、12#楼、13#楼、14#公厕及地下车库）	房屋建筑	是	平凉市鹏悦房地产开发有限公司	北京中元工程设计顾问有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	甘肃鹏悦宏鹏建筑有限公司	甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司	甘肃灏宁消防检测有限公司	消防验收	1. 配电室七氟丙烷未接线；2. 超市过道部分桥架未封堵；3. 水泵控制柜的压力开关启泵线未接；4. 储油间通往电机的管道缺少切断阀。	已整改	
69	平凉市	崆峒区住建局	平凉兴合大厦	房屋建筑	是	平凉丰农房地产开发有限公司	中北工程设计咨询有限公司	甘谢省工程设计研究院有限责任公司	泾川县丰盛建筑有限责任公司	甘肃兴通项目管理有限公司	甘肃维安消防工程有限公司	消防验收	1. 地下室两层过道的排烟口未在储烟仓内；2. 地下室过道的喷头应设在风管下方；3. 储油间的防火门无标识，不确定是否为甲级防火门；4. 配电室未设计消防灭火设施；5. 压力开关不能启泵；6. 地下二层楼梯口附近有孔洞未封堵；7. 屋面排烟机房的风机出口处的防火阀未设置模块；8. 试验消火栓压力表为0，静压不满足要求；9. 缺少应急救援窗的标识；10. 公寓部分的自然排烟窗的开口面积不足；11. 8-16层图纸设计有机械排烟，现场未安装；12. 部分送风口的防火阀未接模块；13. 2-3层在图纸上有机械排烟，现场没有设置。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
70	平凉市	崆峒区住建局	富春园小区	房屋建筑	是	平凉春生房地产开发有限公司	陕西同济土木建筑设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	宝鸡建安集团股份有限公司 泾川县丰盛建筑有限责任公司 平凉市居泰建筑有限责任公司 甘肃剑盾消防工程有限公司	甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 平凉市规划建筑勘测设计有限责任公司	甘肃新立洋诚消防安全技术有限公司	消防验收	1. 地下室的防火卷帘联动不符合要求；2. 地下室部分成排管道下方未设置喷头；3. 水泵房的水锤消除器不符合要求；4. 喷淋泵的压力开关启泵线路需要复合；5. 储油间未设置呼吸阀。	已整改	
71	平凉市	崆峒区住建局	宏达国际花园商住楼建设项目二期B区	房屋建筑	是	宏达国盛集团房地产开发有限公司	甘肃省建筑科学研究院	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	宏达国盛集团建设工程有限公司	甘肃华联工程监理有限公司	甘肃柯羽消防工程有限责任公司	消防验收	1. 高位水箱稳压泵控制柜的线路未穿套管；2. 部分水锤消除器安装不符合要求；3. 储油间缺少呼吸阀和通气孔。	已整改	
72	酒泉市	酒泉市住建局	新阳国际建设项目	房屋建筑	是	酒泉市兰天房地产开发有限公司	甘肃省工业与民用建筑设计院有限公司	酒泉市公安消防支队	酒泉鑫隆建筑安装工程有限责任公司	顺帆项目管理咨询有限公司	甘肃浩业消防技术服务有限公司	消防验收	未经消防验收投入使用	已整改	
73	酒泉市	肃州区住建局	肃州区矩阵启航文化体育俱乐部内装修消防工程	房屋建筑	是	肃州区矩阵启航文化体育俱乐部	中伦国际设计集团有限公司	肃州区住建局	/	/	/	消防设计审查	消防设计审查申请表不规范	已整改	
74	酒泉市	肃州区住建局	酒泉市第十二幼儿园建设项目	房屋建筑	是	肃州区教育局	兰州交大设计研究院有限公司	肃州区住建局	/	/	/	消防设计审查	消防设计审查申请表不规范	已整改	
75	酒泉市	肃州区住建局	酒泉泰坦网络服务俱乐部消防改造工程	房屋建筑	是	酒泉泰坦网络服务俱乐部	中伦建筑工程设计有限公司	肃州区住建局	/	/	/	消防设计审查	消防设计审查申请表不规范	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
76	酒泉市	肃州区住建局	肃州区总寨敬老院消防达标及改造提升建设项目	房屋建筑	是	肃州区民政局	甘肃省工业与民用建筑设计院有限公司	肃州区住建局	/	/	/	消防设计审查	资料填写不规范，受理凭证建设单位未签收	已整改	
77	酒泉市	肃州区住建局	酒泉市儿童福利院消防达标改造建设项目	房屋建筑	是	肃州区民政局	酒泉市宏泰建筑设计监理有限公司	肃州区住建局	/	/	/	消防设计审查	1. 受理凭证建设单位未签收； 2. 设计文件中未设计室外消火栓。	正在整改	
78	酒泉市	肃州区住建局	上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行办公场地改造	房屋建筑	是	上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行	深圳三图建设工程有限公司	肃州区住建局	甘肃艺格建设工程有限公司	/	固强消防技术有限公司甘肃省分公司	消防验收	1. 消防验收竣工报告不规范，信息填写不完整； 2. 四层排烟口在排烟风机启动后未联动开启；排烟风机房内未设置灭火器；排烟口或排烟阀未在现场距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置。 3. 消防设备机房内堆放可燃杂物； 4. 疏散出口设置防盗卷帘，火灾时无法打开； 5. 现场排烟风机房位置与设计图纸不符。	责令肃州区住建局督促整改。	
79	酒泉市	肃州区住建局	酒泉1969竞技探索馆建设项目（EPC）	房屋建筑	是	酒泉丝路盛世文化旅游发展投资有限责任公司	上海德昱建筑科技有限公司	肃州区住建局	甘肃智盾消防工程有限公司	盛源鑫项目管理有限公司	酒泉鸿安消防技术服务有限公司	消防验收	1. 消防验收竣工报告不规范，信息填写不完整； 2. 验收意见中未注明不合格问题。	已整改	
80	酒泉市	肃北县住建局	肃北县社会福利院消防升级改造建设项目	房屋建筑	是	肃北蒙古族自治县民政局	酒泉市建筑设计院有限责任公司	肃北县住建局	酒泉凯汇建设工程有限公司	伍诚工程咨询股份有限公司酒泉分公司	酒泉市宏泰消防检测有限公司	消防验收	1. 现场提供图纸无出图章。2. 一层个别疏散指示标志灯反向。3. 四层房间内个别喷头距边墙距离超限值。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
81	酒泉市	肃北县住建局	肃北银玄煤矿45万吨/年露天改扩建项目	其他类型工程	是	肃北银玄煤矿	容海川城乡规划设计有限公司/兰州中诚信工程安全咨询有限公司	肃北县住建局	/	/	/	消防设计审查	未经消防设计审查擅自施工	责令停止施工，并罚款3万元。	
82	酒泉市	肃北县住建局	肃北县文化档案四馆合一业务用房建设项目	房屋建筑	是	肃北蒙古族自治县文体广电和旅游局	华诚博远工程技术集团有限公司	酒泉市公安消防支队	甘肃金佛寺建设工程有限公司	酒泉市众信工程监理咨询有限公司	甘肃顺安消防工程有限公司	消防验收	未经消防验收投入使用	责令停止使用，并罚款4万元	
83	酒泉市	肃北县住建局	肃北县老年公寓楼建设项目	房屋建筑	是	肃北蒙古族自治县民政局	酒泉市建筑设计院有限责任公司	肃北县公安消防大队	甘肃第一建设集团有限责任公司	酒泉市宏泰建筑设计监理有限公司	海南羿安消防技术服务有限公司	消防验收	未经消防验收投入使用	责令停止使用，并罚款3万元	
84	酒泉市	阿克塞住建局	阿克塞县会展中心（剧场）消防设施改造项目	房屋建筑	是	阿克塞哈萨克族自治县文体广电和旅游局(阿克塞哈萨克族自治县文物局)	泽圣勘察设计有限公司	阿克塞住建局	甘肃方昊建设有限公司	酒泉市明辰项目管理有限公司	甘肃佰安消防技术服务有限公司	消防设计审查 消防验收	1. 排烟系统无系统图。2. 一台排烟风机无铭牌及出厂合格证明文件。3. 泵房内局部线槽封闭不严。	已整改	
85	酒泉市	敦煌市住建局	敦煌市蜜享乐园娱乐店消防改造工程	房屋建筑	是	敦煌市蜜享乐园娱乐店	泽圣勘察设计有限公司	敦煌市住建局	/	/	/	消防设计审查	1. 设计审查受理凭证和结果意见书文号不规范；2. 设计图纸中无消防给水总平面图。3. 设计图纸中无排烟系统系统图。	已整改	
86	酒泉市	敦煌市住建局	敦煌市莫高镇综合养老服务中心改造工程	房屋建筑	是	敦煌市莫高镇人民政府	甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司	敦煌市住建局	/	/	/	消防设计审查	1. 设计图纸中无排烟系统系统图。2. 自喷系统图中ZL-0与平面图不一致。3. 设计说明中气压供水设备与系统图中不一致，系统图中为增压稳压装置	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
87	酒泉市	敦煌市住建局	敦煌市旅游集散中心	房屋建筑	是	敦煌市文体广电和旅游局	北京市建筑设计研究院有限公司	敦煌市住建局	大同市政建设集团有限公司	甘肃经纬建设监理咨询有限公司	甘肃天誉消防检测维保有限公司	消防验收	1. 部分疏散指示灯具不能正常工作。2. 送风机房占用。3. 开敞办公区域改为餐饮及操作间使用。4. 部分设备用房改为办公室使用。	已整改	
88	酒泉市	酒泉市市住建局	乐动敦煌-文旅产业综合体（装饰装修）项目	房屋建筑	是	乐动敦煌（敦煌）文化旅游产业发展有限公司	新时代（西安）设计研究院有限公司	酒泉市住建局	敦煌市第二建筑工程公司	甘肃永恒工程项目管理有限公司	海南羿安消防技术服务有限公司	消防验收	未经消防验收投入使用	责令停止使用，并处罚5万元。	
89	酒泉市	瓜州县住建局	瓜州县第四幼儿园	房屋建筑	是	/	/	/	/	/	/	消防设计审查	1. 消防设计审查手续未通过消防审验系统办理；2. 无消防设计审查受理凭证、建设工程规划许可证，消防设计审查申请表不规范。	已整改	
90	酒泉市	瓜州县住建局	瓜州县张芝幼儿园建设项目	房屋建筑	是	瓜州县张芝幼儿园	甘肃省工业与民用建筑设计院有限公司	酒泉市住建局	/	/	/	消防设计审查消防验收	1. 消防设计审查手续未通过消防审验系统办理；2. 消防竣工报告不规范；3. 楼梯间一层用作其他用途，存放可燃物。	已整改	
91	酒泉市	瓜州县住建局	老师兔防火物资储备库	房屋建筑	是	瓜州县城郊林场	甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司	瓜州县住建局	/	/	/	消防设计审查	1. 消防设计审查意见书出具时间为2023年4月20日，施工许可办理时间为2022年4月2日，存在补办消防设计审查手续问题。2. 消防设计审查意见书文书使用不规范；3. 无消防设计文件。	已整改	
92	酒泉市	瓜州县住建局	瓜州县机采棉加工厂建设项目	其他类型工程	是	瓜州农园科技有限公司	华茗设计集团有限公司	瓜州县住建局	/	/	/	消防设计审查	未经消防设计审查擅自施工	责令停止施工，并处罚3万元。	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
93	酒泉市	酒泉市住建局	甘肃金大源新材料科技有限公司新材料化学品生产线项目	其他类型工程	是	甘肃金大源新材料科技有限公司	山东新达工程设计有限公司	酒泉市住建局	/	/	/	消防设计审查	未经消防设计审查擅自施工	责令停止施工，并处罚4万元。	
94	酒泉市	玉门市住建局	玉门市第二人民医院新建门诊综合楼和发热门诊建设项目	房屋建筑	是	玉门市第二人民医院	甘肃宏图建筑设计有限公司	玉门市住建局	/	/	/	消防设计审查	1.装饰装修项目未进行消防设计审查；2.无受理凭证。	经核查，该项目装修仅为地面及墙面粉刷，不涉及消防设施改造，无需消防设计审查。	
95	酒泉市	玉门市住建局	玉门市英煌娱乐店	房屋建筑	是	玉门市英煌娱乐店	酒泉市建筑设计院有限责任公司	玉门市住建局	/	/	/	消防设计审查	消防设计审查意见书建设单位未签收；无受理凭证	已整改	
96	酒泉市	玉门市住建局	玉门市富凯新能源科技有限责任公司年产10830吨精细化学品生产线建设项目（库房部分）	房屋建筑	是	玉门富凯新能源科技有限责任公司	大连市化工设计院有限公司	玉门市住建局	玉门富凯新能源科技有限责任公司	/	固强消防技术有限公司	消防验收	消防验收意见书建设单位未签收；消防验收竣工报告信息填写不完整。	已整改	
97	酒泉市	玉门市住建局	玉门令牌锦绣嘉园建设项目（二期）	房屋建筑	是	玉门令牌房地产开发有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	玉门市住建局	甘肃盛宏建筑工程有限责任公司	甘肃三丰电力工程监理咨询有限公司	甘肃千安同益消防技术服务有限公司	消防验收	未经消防验收投入使用	责令停止使用，并处罚3万元。	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
98	酒泉市	金塔县住建局	金塔汽修中专中职办学能力提升项目	房屋建筑	是	金塔汽车维修中等专业学校	酒泉市宏泰建筑设计监理有限公司	金塔县住建局	/	/	/	消防设计审查	1. 受理凭证中未明确受理与否；2. 设计审查申请表中装饰装修信息不完整；	已整改	
99	酒泉市	金塔县住建局	金塔县社会福利院餐厅建设项目	房屋建筑	是	金塔县民政局	酒泉市建筑设计研究院有限责任公司	金塔县住建局	金塔县德胜建设有限公司	甘肃鑫海建设监理咨询有限公司	酒泉鸿安消防技术服务有限公司	消防验收	消防验收竣工报告信息填写不完整	已整改	
100	酒泉市	金塔县住建局	金塔县晶能49兆瓦光伏发电项目	其他类型工程	否	金塔县晶能新能源电力有限公司	陕西大唐新能源电力设计股份有限公司	金塔县住建局	甘肃庆丰电力有限公司	江苏泽翊工程项目管理有限公司	/	消防验收备案	未经消防验收备案投入使用	责令进行备案，并处罚0.29万元。	
101	酒泉市	金塔县住建局	金塔县晶亮新能源电力有限公司	其他类型工程	否	金塔县晶亮新能源电力有限公司	陕西大唐新能源电力设计股份有限公司	金塔县住建局	甘肃省安装建设集团有限公司	德邻联合工程有限公司	甘肃新晟邦消防科技有限公司	消防验收备案	未经消防验收备案投入使用	责令进行备案，并处罚0.29万元。	
102	酒泉市	酒泉市住建局	金塔皓辉330千伏汇集升压站及送出工程	其他类型工程	是	金塔县晶昭新能源电力有限公司	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	酒泉市住建局	甘肃省安装建设集团有限公司	甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司	甘肃新晟邦消防科技有限公司	消防验收	未经消防设计审查擅自施工	责任停止施工，并处罚3万元。	
103	酒泉市	酒泉市住建局	金塔县晶曦280MW/560MWh储能电站项目	其他类型工程	是	金塔县晶曦新能源电力有限公司	陕西大唐新能源电力设计股份有限公司	酒泉市住建局	甘肃庆丰电力工程有限公司	甘肃诺鑫工程监理咨询有限公司	甘肃力能消防技术服务有限公司	消防验收	未经消防设计审查擅自施工	责任停止施工，并处罚3万元。	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
104	庆阳市	环县住建局	环县城北新区九年制学校项目（一期）	房屋建筑	是	环县安广城乡建设有限责任公司	铭扬工程设计集团有限公司	甘肃土木工程科学研究院	/	/	/	消防设计审查	未提供技术审查意见反馈答复	已整改	
105	庆阳市	华池县住建局	华池县城区供热设施提升改造工程二标段	房屋建筑	是	华池县住房和城乡建设局	甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	/	/	/	消防设计审查	联合审图单位未出具《甘肃省特殊建设工程消防设计技术审查意见书》	已整改	
106	庆阳市	庆城县住建局	庆城县凤凰颐境住宅小区	房屋建筑	是	庆城宏邦房地产开发有限公司	成都碧城建筑设计有限公司	甘肃省城乡规划研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	未出具《甘肃省特殊建设工程消防设计技术审查意见书》	已整改	
107	庆阳市	庆城县住建局	庆城镇综合养老服务中心	房屋建筑	是	庆城县民政局	成都碧城建筑设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	未出具消防技术审查意见书	已整改	
108	庆阳市	正宁县住建局	陇东至山东特高压直流输电工程配套扩容升级华能正宁2*1000兆瓦调峰煤电项目	房屋建筑	是	华能甘肃能源开发有限公司	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1. 审图单位未出具《甘肃省特殊建设工程消防设计技术审查意见书》； 2. 图纸收取不全（只有水图）。	已整改	
109	庆阳市	正宁县住建局	正宁县榆林子镇西街幼儿园建设项目-新建综合楼	房屋建筑	是	正宁县榆林子镇人民政府	中联宏信勘察设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	未出具消防技术审查意见书	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
110	庆阳市	西峰区住建局	西峰区星星幼儿园第五分园（消防工程）	房屋建筑	是	念芳 （西峰区星星幼儿园第五分园）	甘肃长源建筑设计咨询有限公司	甘肃西苑勘察规划设计有限公司	/	/	/	消防设计审查	消防设施检测报告二维码扫描无信息，报告附图模糊不清；（甘肃中消安建设工程有限公司）	已整改	
111	庆阳市	西峰区住建局	庆阳弘能家园综合服务中心（幼儿园）装饰装修消防工程	房屋建筑	是	李亚琼 （西峰区博苑阳光弘能幼儿园）	甘肃信合工程设计有限公司	天水建筑设计院有限公司	/	/	/	消防设计审查	受理时限超出规定	已整改	
112	庆阳市	镇原县住建局	镇原县养护院建设项目	房屋建筑	是	镇原县民政局	南水工程勘察设计院有限责任公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	施工图未加盖审图章	已整改	
113	庆阳市	合水县住建局	华浩新天地建设项目16#（幼儿园）及幼儿园门卫	房屋建筑	是	庆阳华浩置业有限公司	重庆何方城市规划设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	图纸未加盖设计单位出图章及审图单位审图章	已整改	
114	庆阳市	合水县住建局	合水县服装电商基地建设项目	房屋建筑	是	甘肃列卡依服饰集团有限公司	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	/	/	/	消防设计审查	图纸未加盖审图单位审图章	已整改	
115	庆阳市	环县住建局	环县棚户区改造一中校园综合改造建设项目	房屋建筑	是	环县旧城与棚户区改造领导小组办公室	北京中景昊天工程设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	庆阳陇东建筑工程有限公司	甘肃金建工程建设监理有限责任公司	甘肃力能消防技术服务有限公司，	消防验收	1.水泵房供水阀门无铅封、无锁链； 2.管道无标识、阀门标识不全； 3.湿式报警警铃故障； 4.泵房内应急照明线路保护装置不规范； 5.消防泵自动巡检控制柜故障报警； 6.泵房门口应急照明灯应以直接电源方式供电（现场采用插座供电）。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
116	庆阳市	环县住建局	环县中医医院门急诊医技综合楼及附属工程	房屋建筑	是	环县旧城与棚户区改造领导小组办公室	中国市政工程西北设计研究院有限公司	甘肃省工程设计研究完有限责任公司	庆阳华晨建筑安装工程有限公司	甘肃经纬建设监理咨询有限公司	甘肃西辰消防安全技术有限公司	消防验收	1. 无《建设工程消防验收评定报告》； 2. 门诊楼4楼东侧测温探测器损坏； 3. 电气火灾监控设备显示：备电、图形显示装置、运行数据存储单元故障； 4. 防火门监控器故障； 5. 消防控制室值班记录内容与现场不符； 6. 消防水箱间无任何标识； 7. 送风排烟机无标识、送风排烟模块置于排烟控制箱内不符合规范要求； 8. 手术室安全出口标志掉落、防火门损坏； 9. 水力警铃报警不正常。	已整改	
117	庆阳市	庆城县住建局	庆城镇综合养老服务中心	房屋建筑	是	庆城县民政局	成都碧城建筑设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃昊森建筑工程有限公司	甘肃华越工程项目管理有限公司	平凉思迪信息技术有限公司	消防验收	1. 手动报警器、声光报警器、火灾显示牌无标识； 2. 末端试水、喷淋系统无压力； 3. 高位水箱间未注水，试验消火栓压力不足； 4. 防火门密闭不严。	已整改	
118	庆阳市	宁县住建局	宁县人民法院审判法庭项目	房屋建筑	是	宁县人民法院	深圳市大唐世纪建筑设计事务所	甘肃省工程设计院有限责任公司	甘肃省庆阳市建筑安装工程有限公司	庆阳市兴业工程监理有限公司	甘肃海科工程咨询有限公司	消防验收	1. 火灾报警控制器有屏蔽部件； 2. 手动报警器、声光报警器无标识； 3. 水箱间水量不足、管道、阀门无标识； 4. 气体灭火控制器故障（放气阀短路）； 5. 喷淋系统湿式报警阀上下压力差过大； 6. 泵房标识不全、常闭阀门无铅封； 7. 地下室消火栓未见水带。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
119	庆阳市	正宁县住建局	正宁南区加油、加气充电站项目	房屋建筑	是	甘肃金乔鸿顺商贸有限公司	甘肃省商业设计研究院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃永泰城工程建设有限责任公司	达华工程管理（集团）有限公司甘肃分公司	甘肃浩鑫盛源消防维保检测有限公司	消防验收	1. 未出具消防技术审查意见书； 2. 专家提出问题未汇总交设计单位反馈修改； 3. 值班室门口灭火器压力失效； 4. 二楼挡烟垂壁高度不够； 5. 防火门密闭不严。	已整改	
120	庆阳市	西峰区住建局	贝贝乐幼儿园消防工程	房屋建筑	是	西峰区贝贝幼儿园	甘肃宏图建筑设计有限公司	甘肃西苑勘察规划设计有限公司	庆阳芯熙建筑工程有限公司	/	甘肃新致远智慧消防科技有限公司	消防验收	1. 疏散楼梯未按图施工（验收提出问题）； 2. 资料整理不规范（申请、验收、出具检测报告日期矛盾）； 3. 楼道一个烟感不报警（无声响）； 4. 消防车道宽不足，转弯半径不足。	已整改	
121	庆阳市	西峰区住建局	西峰区肖金敬老院建设项目	房屋建筑	是	庆阳市西峰区肖金镇人民政府	深圳中装建设集团股份有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃立德建设工程有限公司	甘肃华圣建设工程有限公司	甘肃天誉消防检测维保有限公司	消防验收	1. 检测报告内容不能反映出现场实际情况，内容多数为规范条文；（甘肃恒鑫消防技术服务有限公司） 2. 受理时间超出规定； 3. 水箱间稳压泵、水流方向、阀门常开常闭等标识不全； 4. 手动报警器、声光报警器无标识； 5. 水泵房消防电话故障； 6. 部分烟感外罩未取。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
122	庆阳市	镇原县住建局	镇原县福城尚品住宅小区一期6、8、9#楼建设工程	房屋建筑	是	甘肃福泉房地产开发有限公司	甘肃建工设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	环县永泰建筑安装工程有限责任公司	盛源鑫项目管理有限公司	甘肃倍安消防工程安全技术有限公司	消防验收	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 备案项与验收项资料共用一套，未分别归档；</li> <li>2. 检测机构出具的检测报告：个别实测记录为物业提供数据，原因是“因业主不能提供钥匙无法检测”；</li> <li>3. 余压监控器显示174个故障；</li> <li>4. 光电探测器主机存在故障及屏蔽；</li> <li>5. 风机控制机总线故障；</li> <li>6. 现场8组可燃气体报警器故障（6#楼-2、8#楼-2、10#楼、11#楼现场显示设备有故障、6#楼-1、7#楼、8#楼-1、9#楼-1总线有故障）；</li> <li>7. 电源状态监控器屏蔽数46个；</li> <li>8. 现场控制器无任何标识。</li> <li>9. 水力警铃声响达不到规范要求（1组故障、2组不报警、1组报警声贝不足）；</li> <li>10. 地下室部分消火栓检修阀处于关闭状态；</li> <li>11. 地下室消火栓压力不足（现场0.3mpa）；</li> <li>12. 地下室部分烟感外罩未取。</li> <li>13. 稳压泵2号泵启动故障；</li> <li>14. 电梯机房未按设计要求配备灭火器；</li> <li>15. 试验消火栓无压力。</li> </ol>	已整改	
123	庆阳市	合水县住建局	合水县肖咀初中学生宿舍楼	房屋建筑	是	合水县肖咀初级中学	甘肃省庆阳市建筑设计院有限责任公司	平凉市建筑勘察设计院有限责任公司	甘肃省庆阳市建筑安装工程有限责任公司	庆阳市恒力工程监理有限公司	甘肃铠旋消防检测技术服务有限公司	消防验收	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 图纸无审图单位审图章；</li> <li>2. 建设单位竣工验收报告内容不符合《甘肃省建设工程消防设计审查验收管理实施细则》第三十八条、四十条要求。</li> </ol>	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
124	庆阳市	环县住建局	环县甜水镇综合养老服务中心项目	其他工程	否	环县民政局	中伦建筑工程设计有限公司	兰州城市建设设计研究院有限公司	亨大建设集团有限公司	甘肃恒泽工程咨询有限公司	甘肃信合设计有限公司	消防验收备案	1. 火灾报警控制器与锦绣甜园小区共用，但无维保单位； 2. 楼道轻便消防水龙带与供水端未连接； 3. 应急照明灯具应以直接电源方式供电（现场采用插座供电）； 4. 手动报警器、声光报警器无标识； 5. 挡烟垂壁控制器外露电线未做防护； 6. 泵房供水侧压力表读数为0； 7. 供水端阀门无铅封、无锁链； 8. 泵房管道连接螺栓锈蚀严重； 9. 泵房内水流指示方向、控制柜、常开常闭阀门无标识。	已整改	
125	庆阳市	华池县住建局	华池县农村信用合作联社乔川分社原址重建工程	房屋建筑	否	华池县农村信用合作联社	庆阳天鑫建筑工程设计有限公司	平凉市建筑勘察设计院有限责任公司	甘肃升龙建筑工程有限公司	甘肃华圣建设工程有限公司	甘肃恒立中消科技有限公司	消防验收备案	竣工图未加盖设计单位出图章及审图单位审图章。	已整改	
126	庆阳市	华池县住建局	中国邮政储蓄银行股份有限公司庆阳市分行华池县支行2022年迁址装修改造项目	房屋建筑	否	中国邮政储蓄银行股份有限公司庆阳市分行	华茗设计集团有限公司	天水建设设计院有限公司	甘肃华盛嘉禾建设工程有限公司	甘肃省庆阳市建筑设计院有限责任公司	甘肃亿恩消防维保检测有限公司	消防验收备案	1. 竣工图不齐全，并未加盖设计单位出图章及审图单位审图章； 2. 烟感灵敏度低； 3. 排烟口、手动报警器、声光报警器无标识； 4. 消防控制室与物业用房共用，现场无法确认报警主机。	已整改	
127	庆阳市	庆城县住建局	甘肃庆阳庆城110千伏输变电（变电站）工程	其他类型工程	否	国网电力公司庆阳供电公司	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	/	庆阳光明电力工程有限公司	甘肃科源电力工程咨询有限公司	甘肃浩业消防技术服务有限公司	消防验收备案	1. 检测机构甘肃浩业消防技术服务有限公司出具的报告内容填写不齐全（检测单位意见未填写）、建筑消防设施报告汇总表中个别项内容表述不清楚； 2. 分部（分项）工程检查检测合格证明不齐全； 3. 消防栓阀门渗水。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
128	庆阳市	庆城县住建局	年产50万m <sup>3</sup> 商品混凝土项目	房屋建筑	否	庆阳宏怡永恒商砼有限公司	甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司	/	铭扬天润建设有限公司	甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司	/	消防验收备案	1. 厂区灭火器已超过检验有效期（2023年8月1日到期）； 2. 办公楼一楼楼道灭火器配备数量不足，且箱内有杂物； 3. 消防应急照明灯具应以直接电源方式供电（现场采用插座供电）。	已整改	
129	庆阳市	宁县住建局	宁县乡村就业工厂建设项目	房屋建筑	否	宁县人力资源和社会保障局	甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省宁县建筑安装工程南横有限责任公司	甘肃协诚工程项目管理有限公司	甘肃浩业消防技术服务有限公司	消防验收备案	1. 检测机构甘肃浩业消防技术服务有限公司出具的《建筑消防设施施工检测报告》检测内容不齐全，存在未检测项（消防水箱等）； 2. 泵房阀门无标识、无铅封、无锁链； 3. 稳压泵出水阀门处于关闭状态； 4. 水泵房无照明、消防泵控制柜无电； 5. 应急照明灯应以直接电源方式供电（现场采用插座供电）； 6. 个别干粉灭火器压力低； 7. 水箱间水箱容积，主、备泵标识，供压罐无标识，无应急照明设备； 8. 疏散通道被占用（三层防烟楼梯间前室堆有杂物）。	已整改	
130	庆阳市	宁县住建局	宁县兰生单采血浆站建设项目	房屋建筑	否	宁县兰生单采血浆有限责任公司	中国建筑东北设计研究院有限公司	甘肃省建设设计咨询集团有限公司	甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司	甘肃汇明工程监理有限公司	甘肃信合工程设计有限公司	消防验收备案	1. 火灾报警控制器故障； 2. 消防广播处于关闭状态； 3. 电气火灾监控设备故障； 4. 楼梯2层以上疏散指示标识损坏； 5. 高位水箱容积、手动报警器、声光报警器、消防水池容积未标识； 6. 风机控制柜、消火栓控制柜未通电； 7. 末端试水压力表无压力； 8. 供水管道无铅封。	已整改	
131	庆阳市	正宁县住建局	农行甘肃庆阳正宁周家支行装修改造工程	房屋建筑	否	中国农业银行股份有限公司正宁支行	甘肃省建筑企业兰山装饰设计工程公司	/	甘肃华恒建筑工程有限公司	/	甘肃瑞安消防安全检测咨询有限公司	消防验收备案	甘肃瑞安消防检测咨询有限公司出具的检测报告无通风系统内容。	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
132	庆阳市	正宁县住建局	正宁县智米袋鼠居民服务中心内部装修消防工程	房屋建筑	否	袋鼠MaMa早教托育中心消防工程	中伦建筑工程设计有限公司	/	甘肃剑盾消防工程有限公司	/	甘肃正基建设工程有限公司项目管理咨询有限公司	消防验收备案	1. 备案资料不齐全； 2. 竣工验收报告内容缺项，无施工单位； 3. 应急照明外露电源线防护不规范（大于2米）。	已整改	
133	庆阳市	西峰区住建局	中国银行股份有限公司庆阳市北街支行室内装修工程	房屋建筑	否	中国银行股份有限公司庆阳北街支行	智诚建科设计有限公司	/	润建股份有限公司	甘肃华兰工程监理有限公司	甘肃倍安消防工程安全技术有限公司	消防验收备案	1. 被确定为检查对象，未出具评定报告；（天誉消防检测维保有限公司） 2. 手动报警器、电动排烟窗控制器无标识。	已整改	
134	庆阳市	西峰区住建局	中国银行股份有限公司庆阳东街支行	房屋建筑	否	中国银行股份有限公司庆阳分行	智诚建科设计有限公司	/	润建股份有限公司	甘肃华兰工程监理有限公司	甘肃倍安消防工程安全技术有限公司	消防验收备案	1. 手动报警器、声光报警器无标识； 2. 末端试水无标识； 3. 两个消火栓门被堵。	已整改	
135	庆阳市	镇原县住建局	镇原县福城尚品住宅小区一期7、10、11、14、15#楼及地下车库建设工程	房屋建筑	否	甘肃福泉房地产开发有限公司	甘肃建工设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	环县永泰建筑安装工程有限责任公司	盛源鑫项目管理有限公司	/	消防验收备案	1. 7号楼1单元1楼火灾显示盘无标识； 2. 7号楼前消火栓水泵接合器室内、室外标识不清。	已整改	
136	庆阳市	合水县住建局	合水北街营业所集中维修改造项目	装修	否	中国邮政集团有限公司甘肃省合水县分公司	天水中浩装饰设计有限责任公司	/	甘肃兰穗建设工程有限公司	甘肃省庆阳市建筑设计院有限责任公司	甘肃蓝溪建设工程有限公司	消防验收备案	1. 无备案凭证； 2. 现场消火栓无标识； 3. 疏散楼梯被占用、疏散宽度不足； 4. 消防水带老化严重； 5. 部分灭火器超压。	已整改	
137	定西市	定西市住建局	定西鹏悦·幸福里住宅小区	房屋建筑	是	定西市鹏悦房地产开发有限公司	基准方中建筑设计股份有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	申请表未填写技术服务机构	已整改	
138	定西市	定西市住建局	关川景湾住宅小区（二期）建设项目	房屋建筑	是	甘肃正立房地产开发有限公司	上海开艺设计集团有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	甘肃正立建设投资有限公司（集团）有限公司	甘肃星驰建设监理有限责任公司	甘肃昊海消防安全技术服务有限公司	消防验收	已完成竣工验收，未申请消防验收	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
139	定西市	定西市住建局	定西市安定区关川中学建设项目	房屋建筑	是	定西市安定区教育局	上海汇浦规划设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃建投建设有限公司	重庆正信建设监理有限公司	甘肃亿恩消防维保检测有限公司	消防验收	个别应急照明、安全疏散标识损坏	已整改	
140	定西市	安定区住建局	安定区杏园加油站建设项目	其他	是	定西市忠良燃料有限公司	/	/	/	/	/	消防设计审查	未经消防设计审查擅自施工	责令停止施工，并罚款3万元	
141	定西市	陇西县住建局	龙熙臻品二期13#楼（幼儿园）工程	房屋建筑	是	陇西华宇置业有限公司	甘肃长源建筑设计咨询有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	案卷装订不规范；无受理凭证。	已整改	
142	定西市	陇西县住建局	陇西县第一人民医院传染病区及PCR实验室改扩建项目	房屋建筑	否	陇西县卫生健康局	陇西县建筑规划勘测设计院	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃润泰创越建筑工程有限公司	定西市陇中建设监理有限责任公司	甘肃颀项消防安全有限公司	消防验收备案	消防车道标识不明显。	已整改	
143	定西市	临洮县住建局	临洮县峡口镇党家墩村幼儿园建设项目	房屋建筑	是	临洮县峡口镇党家墩学校	中晏建设集团有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	资料填写不全	已整改	
144	定西市	渭源县住建局	渭源县一中南侧棚户区改造项目暨西美国际城B1区项目2-11#楼	房屋建筑	否	甘肃信义房地产开发有限公司渭源分公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	甘谷广厦建筑有限公司	甘肃鑫海建设监理咨询有限公司	/	消防验收备案	未依法进行消防备案，投入使用	责令进行备案，并罚款0.5万元	
145	定西市	漳县住建局	漳县工业集中区加油加气合建站	其他	是	甘肃瑞康宏商贸有限责任公司	甘肃省商业设计研究院有限公司	兰州市城市建设设计院	/	/	/	消防设计审查	申请表未填写技术服务机构	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
146	定西市	漳县住建局	漳县锦城华府建设项目3#、5#、S2#	房屋建筑	是	甘肃漳县闽宸置业有限公司	嘉博联合设计股份有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	申请表未填写技术服务机构，无消防设计专篇	已整改	
147	定西市	岷县住建局	岷县茶坪加油站建设项目	其他	是	岷县凯信新能源科技有限公司	甘肃省商业设计研究院有限公司	中国市政工程西北设计研究院有限公司	甘肃平正建设工程有限公司	智诚建科设计有限公司	甘肃国达消防设计有限公司	消防设计审查	未依法办理施工许可证、未依法办理消防设计审查擅自施工。	责令停止使用，并罚款22万元。	
148	定西市	经开区建设局	交通设施生产与加工项目-综合楼、1#车间、3#车间	房屋建筑	否	甘肃通途交通设施有限公司	西北综合勘察设计研究院	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃乾丰建筑工程有限公司	永明项目管理有限公司	甘肃鸿凯恒消防工程有限公司	消防验收备案	已完成竣工验收，未申请消防备案	已整改	
149	定西市	通渭县住建局	通渭县职业中等专业学校艺术楼建设项目	房屋建筑	是	通渭县职业中等专业学校	中联合创设计有限公司	甘肃土木工程科学研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	图纸不全，仅有总平面图	已整改	
150	陇南市	陇南市住建局	陇南市武都区东江十号路片区棚户区改造项目（二期）	房屋工程	是	陇南市武都区城投房地产开发有限公司	重庆大学建筑规划设计研究院总院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	超期办结	已整改	
151	陇南市	武都区住建局	武都区滨江中学综合教学楼	房屋工程	是	陇南市武都区教育局	甘肃信德建筑科技有限公司	甘肃省工程设计研究院有限公司	/	/	/	消防验收	未经消防验收投入使用	处罚10万元	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
152	陇南市	陇南市住建局	甘肃红川酒业有限责任公司年产1.2万吨纯粮原浆白酒建设项目	房屋工程	是	甘肃红川酒业有限责任公司	大地建筑事务所（国际）	甘肃省工程设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	申请表填写不规范	已整改	
153	陇南市	陇南市住建局	成县妇幼保健院妇女儿童保健业务综合楼建设项目	房屋工程	是	成县妇幼保健院	甘肃省建筑工程设计研究院有限公司	兰州有色冶金设计研究院有限公司	甘肃华唐建筑工程有限公司	甘肃衡宇工程建设监理有限公司	甘肃析泽消防技术服务有限公司	消防验收	1. 穿越楼板管道口封堵不彻底；2. 消防设施标识标牌不规范；3. 防火门门框灌浆不到位。	已整改	
154	陇南市	陇南市住建局	礼县康龙翡翠城住宅小区二期建设项目	房屋工程	是	礼县康龙房地产开发有限公司	四川时代建筑设计有限公司	甘肃省工程设计研究院有限公司	宝鸡二建集团有限公司	甘肃信德建筑科技有限公司	甘肃析泽消防技术服务有限公司	消防验收	1. 穿越楼板管道口封堵不彻底；2. 消防设施标识标牌不规范；3. 防火门门框灌浆不到位。	已整改	
155	陇南市	陇南市住建局	西和县刚泰大酒店改造项目	房屋工程	是	西和县大容商贸有限公司	天水建筑设计院有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃第六建设集团股份有限公司	天水建筑设计院有限公司	甘肃金智诚消防检测技术有限公司	消防验收	1. 穿越楼板管道口封堵不彻底；2. 消防设施标识标牌不规范；3. 防火门门框灌浆不到位。	已整改	
156	临夏州	临夏市住建局	临夏市实验小学分校综合教学楼及操场建设项目	房屋建筑	是	临夏市教育局	中联合创设计有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃明丰建筑工程有限公司	甘肃经纬建设监理咨询有限公司	甘肃中安建设有限公司	消防验收	柴油机储油罐无备用油	已整改	
157	临夏州	临夏县住建局	临夏县康复医院建设项目	房屋建筑	是	临夏县卫生健康	华地设计院	兰州城市建设设计研究院有限公司	甘肃明丰建筑工程有限公司	甘肃恒诚科泽项目管理有限公司	/	消防设计审查	设计审查申请表填写不完整	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
158	临夏州	康乐县住建局	康乐县养老院建设项目	房屋建筑	是	康乐县民政局	中国市政工程西北设计研究院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃中恒建设工程有限公司	甘肃恒诚科泽项目管理有限公司	/	消防设计审查	1、消火栓箱设计为16mm厚，现场使用22mm厚；违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况 2、设计说明中部分电梯未标明消防电梯。	已整改	
159	临夏州	永靖县住建局	永靖县刘家峡镇川南棚户区改造项目	房屋建筑	是	永靖县黄洮城投建设有限公司	兰州市城市设计研究院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1、无消防设计文件； 2、无消防技术审查意见。	已整改	
160	临夏州	永靖县住建局	永靖县大庄幼儿园	房屋建筑	是	永靖县教育局	甘肃泓文建筑设计有限责任公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃嘉荣建筑工程有限公司	兰州诚达工程监理有限公司	甘肃中安检建设有限公司	消防验收	质量评审报告未签字	已整改	
161	临夏州	广河县住建局	广河县农畜产品交易市场	其他	否	广河县农业农村局	中地设计集团有限公司	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃恒业建筑工程有限公司	中誉恒信工程咨询有限公司	甘肃天誉消防检测维保有限公司	消防验收备案	1、建设工程验收备案表填写不规范； 2、资料装订不规范； 3、消防自评报告未盖章签字。	已整改	
162	临夏州	和政县住建局	龙泉初级中学建设项目	房屋建筑	是	甘肃和晟达项目管理有限公司	甘肃省建筑科学研究院有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃第四建设集团有限责任公司	中昕国际项目管理有限公司	/	消防设计审查	建设工程消防设计审查申请表为旧表	已整改	
163	临夏州	东乡县住建局	东乡县风达商贸公司液化气站改造项目	其他类型工程	否	东乡族自治县风达商贸有限公司	智诚建科设计有限公司	中国市政工程西北设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	设计审查意见书内容填写不全	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
164	临夏州	东乡县住建局	东乡县第八中学建设项目	房屋建筑	是	东乡县振东城乡投资发展有限公司	甘肃泓文建筑设计有限责任公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	中铁二十一局集团第二工程有限公司	远瓴工程咨询有限公司	/	消防设计审查	无消防设计文件	已整改	
165	临夏州	积石山县住建局	积石山县“十四五”第一批50兆瓦光伏发电项目	其他类型工程	否	临夏腾锦新能源开发有限公司	湖北湘电建设工程有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	兰州皓月工程管理有限公司	甘肃安卓工程技术有限公司	消防验收备案	1、备案表填写不规范； 2、消防查验报告未签字。	已整改	
166	甘南州	碌曲县住建局	碌曲县中学宿舍楼建设项目	房屋建筑	是	碌曲县教育和科学技术局	中诚恒业设计集团有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	卓尼县棠栋佳吾建设有限公司	中锦天鸿建设管理（集团）有限公司	/	消防设计审查	特殊项目建设工程消防设计审查申请表填写不规范	已整改	
167	甘南州	碌曲县住建局	碌曲县城关小学综合楼建设项目	房屋建筑	是	碌曲县教育和科学技术局	中诚恒业设计集团有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	卓尼县棠栋佳吾建设有限公司	中锦天鸿建设管理（集团）有限公司	/	消防设计审查	特殊项目建设工程消防设计审查申请表填写不规范	已整改	
168	甘南州	玛曲县住建局	玛曲县卫生健康局各乡镇卫生院能力提升项目002	房屋建筑	否	玛曲县卫生健康局	中联西北工程设计研究院有限公司	中国市政工程西北设计研究院有限公司	甘肃羚翔建设有限公司	华春建设工程项目管理有限责任公司	兰州越豪科技技术服务有限公司	消防验收备案	部分消防指示灯不亮，未张贴“消防救援窗口”指示	已整改	
169	甘南州	玛曲县住建局	玛曲县乡镇卫生院能力提升项目（阿万仓镇、木西合乡）001	房屋建筑	否	玛曲县卫生健康局	中联西北工程设计研究院有限公司	中国市政工程西北设计研究院有限公司	甘南州隆银建筑工程有限公司	泾清项目管理有限公司玛曲分公司	甘肃颀项消防安全有限公司	消防验收备案	未张贴“消防救援窗口”指示，玻璃材质与设计不符	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
170	甘南州	玛曲县住建局	玛曲县卫生健康局乡镇卫生院能力提升项目（河曲马场、曼日玛镇）	房屋建筑	否	玛曲县卫生健康局	中联西北工程设计研究院有限公司	中国市政工程西北设计研究院有限公司	甘肃东太建设工程有限公司	中晏建设集团有限公司甘肃分公司	兰州越豪科技技术服务有限公司	消防验收备案	消防管固定架安装不规范	已整改	
171	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目一医疗卫生及养老服务中心	房屋建筑	是	兰州新区土地资产投资管理有限公司	兰州城市建设设计研究院有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	/	/	/	消防设计审查	未设计消防软管卷盘，存在违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况	已整改	
172	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目一九年一贯制学校、一期幼儿园、二期幼儿园	房屋建筑	是	兰州新区土地资产投资管理有限公司	兰州城市建设设计研究院有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司	/	/	/	消防设计审查	幼儿园二次装饰装修图纸设计活动室、寝室疏散门为内开门，未向疏散方向开启，存在违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况	已整改	
173	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	鸿尘宴遇KTV装饰装修工程	房屋建筑	是	甘肃鸿尘宴遇餐饮管理有限公司	天安云建设工程有限公司	甘肃省建筑设计研究院有限公司	/	/	/	消防设计审查	1. 设计说明有防火门监控系统及电气火灾监控系统，但无具体的平面布置图及系统图。（违反设计文件编制深度要求）	已整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
174	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	兰州国际空港新城“云之驿”项目	房屋建筑	是	甘肃省民航置业投资有限公司	北方工程设计研究院有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司（甘肃永盛消防设施检测有限公司）	/	/	/	消防验收	1.火灾自动报警控制器、消防设备电源监控器、防火门监控器、可燃气体报警控制器存在故障信息。	督促建设单位查清故障点位，消除故障信息，确保消防系统正常运行。	
175	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	甘肃省康复中心医院	房屋建筑	是	甘肃省残疾人联合会	甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省工程设计研究院有限责任公司（甘肃永鑫消防电气防火检测技术有限公司）	/	/	/	消防验收	1.门诊楼楼梯间部分防火门闭门器、顺序器损坏； 2.连接湿式报警阀进出口的信号控制阀处于关闭状态，自动喷水灭火系统未处于准工作状态。（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况）	督促建设单位完成现场问题整改。	
176	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目一九年一贯制学校、一期幼儿园	房屋建筑	是	兰州新区土地资产管理有限公司	兰州城市建设设计研究院有限公司	甘肃惠安消防检测有限公司	/	/	/	消防验收	1.幼儿园活动室、寝室疏散门为内开门，未向疏散方向开启；（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况） 2.消防验收意见书结论为不合格，建设单位未组织完成现场问题整改，未重新申报消防验收。	督促建设单位完成现场问题整改后重新申报消防验收。	
177	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	兰州10万吨负极材料项目配电装置室	其他建设工程	否	兰州宝航新能源材料有限公司	兰州倚能电力设计咨询有限公司	兰州工大工程检测科技有限公司	/	/	/	消防验收备案	1.干式消火栓系统的消火栓箱处未设置直接开启电磁阀的手动按钮；（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况）	督促建设单位设置直接开启干式消火栓系统电磁阀的手动按钮，完成现场问题整改	

序号	市州	消防设计审查验收部门	项目名称	工程类别（房屋建筑、市政建筑、其他）	是否为特殊建设工程	建设单位	设计单位	施工图设计审查机构（消防设计技术审查机构）	施工单位	监理单位	技术服务机构	检查事项	发现的问题	处理及整改情况	备注
178	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	兰州市源品荟新零售室内装修工程	房屋建筑	否	兰州市源品荟新零售有限公司	天安云建设工程有限公司	甘肃铠旋消防检测技术服务有限公司	/	/	/	消防验收备案	<p>1. 自动喷水灭火系统末端试水装置未设置排水装置；（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况）</p> <p>2. 消防应急广播盘故障；</p> <p>3. 吊顶内的部分消防配电线路未穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况）</p> <p>4. 板式排烟口开启时，排烟风机未自动启动，排烟防火阀关闭时，排烟风机未连锁关闭（违反强制性条文）</p>	督促建设单位完善消防设施配置，完成现场问题整改，确保消防系统正常运行。	
179	兰州新区	兰州新区城乡建设和交通管理局	兰州新区铁路口岸联合查验及配套工程	房屋建筑	否	兰州新区铁路建设投资有限公司	中铁第一勘察设计院集团有限公司	甘肃铠旋消防检测技术服务有限公司	/	/	/	消防验收备案	<p>1. 综合楼敞开楼梯间处未安装挡烟垂壁；（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况）</p> <p>2. 综合楼五层疏散走道上增加玻璃门，且设置门禁系统，但由门禁系统控制的玻璃门无法通过消防联动控制器打开；（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况）</p> <p>3. 综合楼五层疏散走道上增加玻璃门导致走道排烟设施不符合规范要求；（违反强制性条文）</p> <p>4. 部分房间感烟探测器安装在吊顶内，无法发挥探测作用。（违反国家工程建设消防技术标准中含“应”非强条情况）</p>	督促建设单位完善消防设施配置，完成现场问题整改，确保消防系统正常运行。	